

4 FOTOD



Foto 1. Hoone vaade poolt. Fassaadilaudadelt on hakanud värv kooruma, põõningukorruse aknal on jäänud välised aknapaaled paigaldamata



Foto 2. Hoone vaade loodest. Renoveerimistööd on jäädud pooleli ja vana fassaadikate poolenisti eemaldatud. Kande palkkonstruktsioon jätud ilmastiku kätte mille tulemusena puitpind on saanud kahjustada ja elanikud kurdavad välisseinte õhupidamatuse üle.



Foto 9. Liigniiskus krt 8-ga ühendatud keldriruumis. Keldrikorruse müüritisel puudub hüdroisolatsioon ja soojustus ning niiskus tungib ruumidesse.



Foto 10. Hoone loodepoolne külg. Osaliselt on vana laudis eemaldatud ja renoveerimistööde poolelijäämise tõttu on palkkonstruktsioon ilmastiku kätte jäetud.



Foto 11. Fassaadikattel esineb niiskusest tekkinud laudade kaardumist. Voodrilauad on paigaldatud ebakvaliteetselt, ebapiisavate veeplekkide jms.



Foto 12. Pehkinud müüripalk. Vundamendi peale tuleb rekonstrueerimise käigus paigaldada hüdroisolatsioon ning palkseinte alumised palgid asendada.



Foto 13. Välisseinast esineb läbipuhumist, mis on tingitud eelnevast ebakvaliteetsest renoveerimisest ning tööde pooleli jätmisest. Läbipuhumise takistamiseks on elanikud vastavad kohad takuga iseseisvalt täitnud.



Foto 14. Valesti paigaldatud akende ja pooleli jäänud tööde tõttu on aknaavade nurgas olevad palgid saanud liigniiskust ning on pehkinud, sest on ilmastikule avatud.