

1.5 Lõõrid

Kamin on ühendatud ühelõõrilise fibo-moodulkorstnaga. Kamina ja korstna vaheline ühenduslõõr tehtud kaminasüdamiku pealt. **Ülevaatuse ajal olid tõmbekapi tuulutusrestid kinni liimitud, seega puudus võimalus kontrollida ühenduslõõri vastavust tuleohutusnõuetele ja ühendust korstnaga ja kaminasüdamikuga. Avada tuulutusrestid ning esitada kirjeldus ja fotod ühenduslõõri kohta.** Suitsukorstna ehituse kohta on vahelagedest läbiviigu skeem, vt LISA 3.

1.6 Välispind

Kamin. Kaminasüdamik – tegemist on tehase valmistoodanguga, vt LISAD 1. Tõmbekapp on ehitatud kipsplaatidest. Kapi sisesein on vooderdatud kivivillaga, mis on kaetud fooliumiga (EL ALU).

Elektrikerise välispind on metallist.

1.7 Suitsugaaside temperatuur

Kamina maksimaalne suitsugaaside temperatuur hinnanguliselt analoogtoodete põhjal on kuni 450°C.

1.8 Ohutuskujad

Kamina paigaldusel ei ole tagatud piisavad ohutuskujad. Ohutuskuja ukse ees ei vasta nõuetele. Uksega kolde puhul peab mittepõlev pörandakate ulatuma ukseava servast 10 cm kummalegi poole ja koldeuust 40 cm eemale. **Kamina ette paigaldada mittepõlevast materjalist kaitseplaat (10 cm avast kõrvale ja 40 cm ette).**

Elektrikerise paigaldusel on tagatud nõutud ohutuskujad. Põlevmaterjal on kaugel.

3. KORSTEN

Ühelõõriline fibo-moodulkorsten keraamilise sisetoruga, vt LISA 1. **Korstna paigaldus ei vasta nõuetele, vt LISAD 1 ja 3.**

- **Esimesel ja teisel korrusel on korstna ümber ehitatud kipsplaatidest šaht. Likvideerida kipsplaatidest šaht korstna ümbert või paigaldada šahti alla ja ülaosasse tuulutusrestid (miinimum 150 x 150 mm), pörandast/laest maksimaalselt 200 mm kaugusele, mis tagaksid õhuvahetuse šahtis ja korstna vaadeldavuse.**
- **Korstna läbiviik vahelagedest ei vasta nõuetele. Esimese ja teise korruse vahelae läbiviik tagatud betooniga. Fibo-moodulkorstna läbiviik vahelaest ei tohi olla jäigalt seotud ehk siis betoonist katik ei ole tootja poolt ettenähtud. Eemaldada betoonist katik ja asendada 50 mm tulekindla villaga.**
- **Korstna läbiviik vahelagedest ei vasta nõuetele. Teise ja pööningu korruse vahelae läbiviik ei vasta nõuetele – korstna ning tarindi vahe peab olema**

tihendatud tulekindla isolatsioonimaterjaliga. Paigaldada 50 mm tulekindel vill.

- Katuse läbiviigul on kasutatud nõuetele mittevastavat tihendusmaterjali – kollane ehitusvaht. Eemaldada korstna küljest nõuetele mittevastav tihendusmaterjal ja paigaldada 50 mm tulekindla villa.

4. KÜTTESÜSTEEMI PUHASTATAVUS

Ehitisel on olemas kehtiv korstnapühkimise akt, vt LISA 4. Juurdepääs korstnale tagatud pööninguluugi ja katuseluugi kaudu, katusele on paigaldatud korstna teenindusplatvorm. **Likvideerida korstnapühkimise aktis esitatud puudused.**

5. HINNANG KÜTTESÜSTEEMILE

Elamusse paigaldatud küttesüsteem on terviklik, omab dokumentatsiooni. Küttesüsteemide ohutuks ning nõuetele vastavaks viimiseks likvideerida allpool väljatoodud puudused.

1. Ülevaatusel ajal olid tõmbekapi tuulutusrestid kinni liimitud, seega puudus võimalus kontrollida ühenduslööri vastavust tuleohutusnõuetele ja ühendus korstnaga ja kaminasüdamikuga. Avada tuulutusrestid ning esitada kirjeldus ja fotod ühenduslööri kohta.
2. Kamina ette paigaldada mittepõlevast materjalist kaitseplaat (10 cm avast kõrvale ja 40 cm ette).
3. Esimesel ja teisel korrusel on korstna ümber ehitatud kipsplaatidest šaht. Likvideerida kipsplaatidest šaht korstna ümbert või paigaldada šahti ala- ja ülaosasse tuulutusrestid (miinimum 150 x 150 mm), põrandast/laest maksimaalselt 200 mm kaugusele, mis tagaksid õhuvahetuse šahtis ja korstna vaadeldavuse.
4. Korstna läbiviik vahelagedest ei vasta nõuetele. Esimese ja teise korruse vahelae läbiviik tagatud betooniga. Fibro-moodulkorstna läbiviik vahelaest ei tohi olla jäigalt seotud ehk siis betoonist katik ei ole tootja poolt ettenähtud. Eemaldada betoonist katik ja asendada 50 mm tulekindla villaga.
5. Korstna läbiviik vahelagedest ei vasta nõuetele. Teise ja pööningu korruse vahelae läbiviik ei vasta nõuetele – korstna ning tarindi vahe peab olema tihendatud tulekindla isolatsioonimaterjaliga. Paigaldada 50 mm tulekindel vill.
6. Katuse läbiviigul on kasutatud nõuetele mittevastavat tihendusmaterjali – kollane ehitusvaht. Eemaldada korstna küljest nõuetele mittevastav tihendusmaterjal ja paigaldada 50 mm tulekindel vill.
7. Likvideerida korstnapühkimise aktis esitatud puudused.
8. Esitada elektripaigaldise audit.

LISA 1 – Fotod



Foto 1

Kaksikelamu.



Foto 2

Kamin.

**Kamina ette
paigaldada
mittepõlevast
materjalist kaitseplaat
(10 cm avast kõrvale
ja 40 cm ette).**



Foto 3

**Avada tuulutusrestid
ning esitada kirjeldus
ja fotod ühenduslõõri
kohta.**



Foto 4

Kamina kolle.



Foto 7

Katuseluuk.



Foto 8

Korstna puhastusluuk.

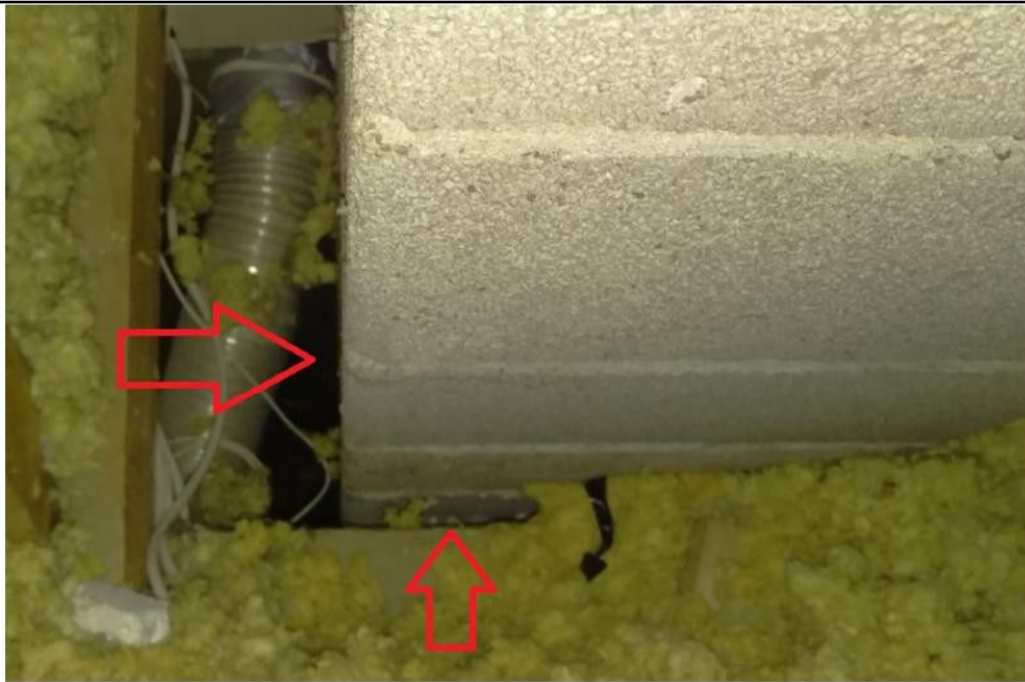


Foto 9

Teise ja pööningu korruse vahelae läbiviik ei vasta nõuetele – korstna ning tarindi vahe peab olema tihendatud tulekindla isolatsioonimaterjaliga.



Foto 10

Teise ja pööningu korruse vahelae läbiviik ei vasta nõuetele – korstna ning tarindi vahe peab olema tihendatud tulekindla isolatsioonimaterjaliga.



Foto 11

Katuse läbiviigul on kasutatud nõuetele mittevastavat tihendusmaterjal – kollane ehitusvaht.



Foto 12

Korstna ots ja teenindusplatvorm.

LISA 3 – Suitsukorstna teostusjoonis

LISA 3 – Suitsukorstna teostusjoonis

