

Lisa 1. Fotode dokumentatsioon



Fotod 1-2. Vaade hoone katusele kagust ja lõunast.





Foto 3-4. Vaade hoone katusele edelast ja loodest.





Foto 5. Hoone kuulub kultuurimälestiste nimistusse.



Foto 6. Vaated katusele pealt küljest, puuduvad käiguteed, platvormid, lumetõkked.





Fotod 7-8. Vaated katusele pealt küljest, puuduvad käiguteed, platvormid, lumetõkked.





Fotod 9-10. Vaated katusele pealt küljest, puuduvad käiguteed, platvormid, lumetõkked.





Foto 11. Vaated katusele pealt küljest, puuduvad käiguteed, platvormid, lumetõkked.



Foto 12. Korstnate läbiviigud ei ole ilmastikukindlad.





Fotod 13-14. Korstnate läbiviigud ei ole ilmastikukindlad.





Fotod 15-16. Pööning.





Fotod 17-18. Pööning.





Fotod 19-20. Pööning.





Foto 21. Pööning.



Fotod 22-23. Kanalisatsiooni tuulutuskorstnad on katusest läbi viimata või tehtud seda käepäraste mitesobivate materjalidega.





Fotod 24-25. Kanalisatsiooni tuulutuskorstnad on katusest läbi viimata või tehtud seda käepäraste mittesobivate materjalidega.



Foto 26. Pööningul paiknev ühe korteri soojaveeboiler.



Foto 27. Korstnad jooksevad pigi.





Foto 28. Korstnad jooksevad pigi.



Foto 29. Katuse puitkonstruktsioonidel esineb peamiselt pindmiseid niiskuse jälgi.



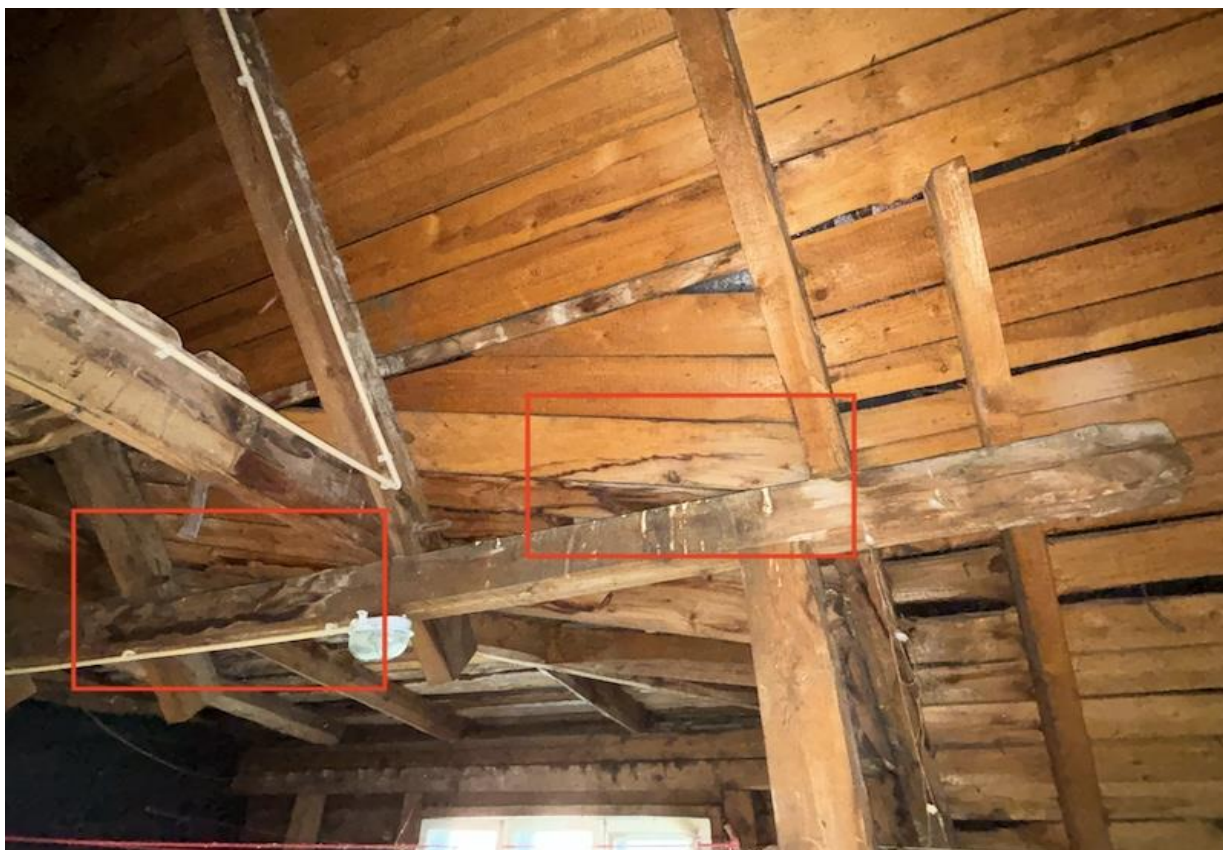


Foto 30-31. Katuse puitkonstruktsioonidel esineb peamiselt pindmiseid niiskuse jälgi.





Fotod 32-33. Suuremad niiskuskahjud avalduvad korstnate ümber ja vintskappide külgliseinte osas.





Fotod 34-35. Suuremad niiskuskahjud avalduvad korstnate ümber ja vintskappide külgseinte osas.





Foto 36. Katuse puitkonstruktsioonidel esineb pindmiseid niiskuse jälgi.



Foto 37. Katuse tänava poolsel küljel on üks sarikas pehastunud ja murnunud pooleks, nuga siseneb puitu ilma vaevata.





Fotod 38-39. Katuse tänava poolsel küljel on üks sarikas pehastunud ja murnunud pooleks, nuga siseneb puitu ilma vaevata.





Fotod 40-41. Sarikate räästa poolsed otsad ning müürlatt on kuivad ja ilma nähtavate kahjustusteta.





Foto 42. Sarikate räästa poolsed otsad ning müürlatt on kuivad ja ilma nähtavate kahjustusteta.



Foto 43. Pööningu nõrand on kaetud ehitusprahiga.





Foto 44. Pööningu põrand on kaetud ehitusprahiga.



Foto 45. Olemasoleval katusel puudub katuse aluskate ja katusekatte alue tuulutus.