

05.06.2026.

Toon ära Tallinnas, asuva korterelamu üldosa elektripaigaldise kontrollimisel avastatud puudused, mis takistavad positiivse auditi protokolliga väljastamist:

1. Peajaotuskilbis ning korrusekilpides puuduvad pingestatunud osadel katted.
2. Peajaotuskilp ning korrusekilbid on tolmu täis.
3. Puudub kordusmaandus.
4. Kõikidel kilpidel puuduvad skeemid.
5. Peajaotuskilbis on mitu PEN juhti ühe poldi all.
6. Peajaotuskilbist väljuva kaabli ristlõige ei vasta selle ees oleva kaitsme nimivoolule.
7. Peajaotuskilbist väljuva kaabli isolatsioon on kahjustatud.
8. Korrusekilpides on mitu PE ja N juhti ühe klemmi all.
9. Korrusekilpide korpuseid kasutatakse PE ja N juhtidena.
10. Trepikodades ning keldris asuvatel harukarpidel puuduvad katted.
11. I trepikojas asuvas harutoosis on kaablite ühendused tehtud kokku keerutamise teel.
12. Trepikojas ning keldris asuvatel valgustitel puuduvad kuplid.
13. Korrusekilpides on eri ristlõigetega L juhid ühe kaitsme klemmi all.
14. Osade korrusekilpide korpused on maandamata.
15. Korrusekilpidest väljuvate kaablite ristlõiked ei vasta kaitsmete nimivooludele.
16. Ei ole võimalik tuvastada üldosal asuvate tarbijate toitekaablite ees asuvaid kaitsmeid.
17. II trepikojas on relee paigaldatud seinale. Relee tuleb paigaldada elektrikilpi.

18. II trepikojas on kaablite ühendused tehtud ilma harukarpideta.
19. Keldris on kaablid kinnitamata.
20. Keldris on seintel ühekordse isolatsiooniga juhtmed.
21. Soojussõlme kilbi all asuv pistikupesa ripub kaabli otsas.
22. Soojussõlme all asuva pistikupesa maanduskontaktides puudub ühendus kilbis asuva maanduslatiga.
23. Soojussõlme kilbi all asuva pistikupesa toitekaabli ees puudub kaitse.

Kuna puudusid kilpide skeemid ei olnud võimalik teostada kaablite isolatsioonitakistuse mõõtmist.

Elektripaigaldis ei ole kasutamiseks ohutu. Tellida elektriprojekt ning renoveerida elektripaigaldis vastavalt projektile.

Lugupidamisega