

parketi paigalduse ekspertiisi aruanne.

Parketi paigaldusel on tehtud vigu, mis ei vasta headele ehitustavadele ega kehtestatud normidele. Lasermõõdistamisel selgus, et aluspõranda kõrguse erinevused on kohati suuremad kui 15mm kolme meetri kohta, mis põhjustab käimisel häirivaid helisid. Köögis ei ole võimaldanud ebatasane aluspõrand paigaldada korrektselt põrandaliistu (10mm vahe põrandaliistu ja parketi vahel.) Koridoris ei kata mitmes kohas põrandaliist parketti, liistu ja parketi vahel on pragu. Tegemist on ehituspraagiga. Kabinetis on kahe parketilaua vaheline ristvuuk lahti (5mm pragu) kuna tegemist on väikese ruumiga, pole tõenäoliselt põhjuseks puidu „mängimisest“, tekkivad probleemid.

19.02.2024