

18.06.2025.

Toon ära Tallinnas, asuva korteri 101 elektripaigaldise kontrollimisel avastatud puudused, mis takistavad positiivse auditi protokolliga väljastamist:

1. Korteri asuval kilbil puudub skeem.
2. Korrusekilbi skeem ei vasta tegelikkusele (korteri 101 osa).
3. Korteri asuvast kilbist väljuvatel PE ja N juhtidel puuduvad tähistused.
4. Kabinetis asuvate pistikupesade maanduskontaktides puudub ühendus kilbis asuva maanduslatiga.
5. Kõikide pistikupesade ning valgustite liinide ees ei ole rikkevoolukaitset.
6. Korrusekilbist väljuva kaabli ristlõige ei vasta kaitsme nimivoolule.
Kaabli ristlõige 1,5 mm² ning selle ees 16 A nimivooluga kaitse.
7. Korrusekilbist väljuvas kaablis on PE , N ja L juhtide värvid segamini.
8. Korrusekilbis korteri 101 kaitsmete ühendamiseks kasutatud juhtmete ristlõiked ei vasta peakaitsme nimivoolule.

Lugupidamisega