

Vigade määritlus EN 13508-2 järgi

Projekti tunnus :
Mäe tn __, Kunda- 25.10.2016

Tellijä viide :

Operaator :

Kuupäev :
25.10.2016

0:

Tähelepanekud puuduvad

TÄHELEPANEKUD PUUDUVAD

1:

PRAGU:juuspragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 10-20mm.(B)-ristinhe kuni 10mm.(C)-nurknihe max.2kraadi LEKE:niiske või lekkest jäänud jälg

X < 5% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~5 AASTA PÄRAST

2:

PRAGU:lahtine pragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 20-40mm.
(B)-ristnihe 10-20mm.(C)-nurknihe 2-4 kraadi; LEKE:kerge vee tilkumine

5 - 15% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~2 AASTA PÄRAST

3:

PRAGU:(1)-torust puuduvad tükid (2)-deformatsioon 15%; NIHE:(A)-ühendus lahti 40-60mm või tihend paistab.
(B)-ristinihe 20-30mm.(C)-nurknihe 4-6 kraadi; LEKE: vee vähene vool

**15 - 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.REMONDI VAJALIKKUS
LÄHITULEVIKUS(max. 1 AASTA)**

4:

PRAGU:(1)-toru on kaotanud ehitusliku tugevuse.(2)-deformatsioon > 15%.(3)-plast torus pragu,auk; NIHE:(A)-ühendus lahti 60mm või maa paistab.
(B)-ristinihe>30mm ,maa paistab (C)-nurknihe>6 kraadi; LEKE:tugev veevool

X > 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.VAJAB KOHEST REMONTI

VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 1	Tellija viide:	Tellija:	Linn / maakond: Kunda		Asukoht: Tänav
Kuupäev: 25.10.2016	Auto Nr.: 686 MHL		Puhastatud: Pestud	Kaevuvahe kasutus: Heitvesi	Üldhinne: 0


Ilm: Temperatuur: Vaata suund: Vaata põhjus:	Pilvine, kuiv Vastuvoolu Üleandmis kontroll	Kaardi Nr.: Salv. Nr.: Salv. tüüp: Vaatlusmeetod:	iPEK	Ülakaev: Alakaev: KV pikkus: Toru tunnus:	Mäe tn __ K-1 12,15 m
---	--	--	-------------	--	--

Ehit. oluk.: Eksp. oluk.: Herm. oluk.: Veatüüp:		Kuju: Läbimõõt: Materjal: Pinnatud:	100 mm Malm
--	--	--	------------------------------

Märkus:

1:60 m. T - % Tähelepanek

Hinne

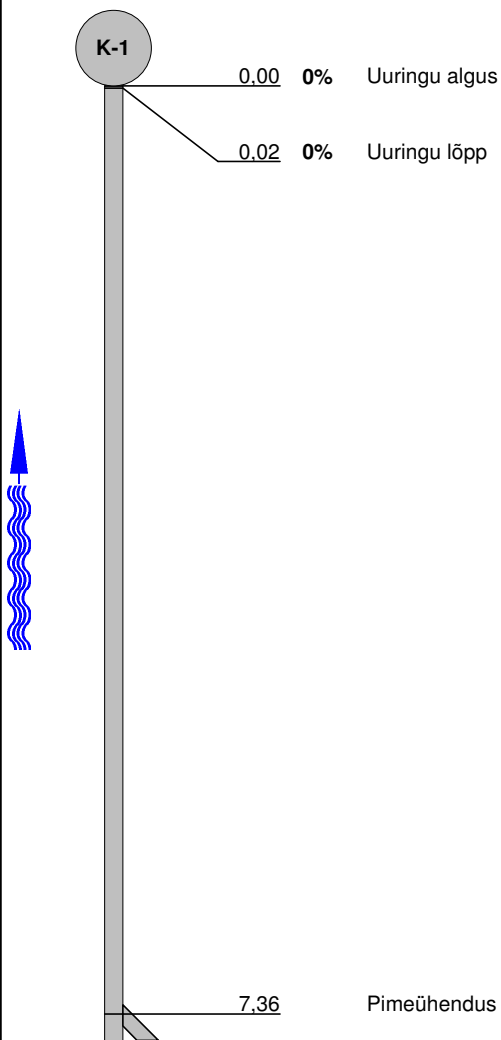

0

0

0



7,36 m

Uuringuraport,lk.2

Kuupäev : 25.10.2016	Tellija:	Ilm : Pilvine,kuiv			Kaevuvahe : 1
Uuringu põhjus : Üleandmis kontroll	Auto : 686 MHL	Kaamera : iPEK	Kaevewahe kasutus : Heitvesi	Puhastatud : Pestud	Hinne : 0

1:60

m.

%

Tähelepanek

Hinne



Mäe tn

Fotod


Linn :
Kunda

Tänav :
Mäe tn

Kuupäev :
25.10.2016

Dokumendi Nr.:
1

Toru tunnus :

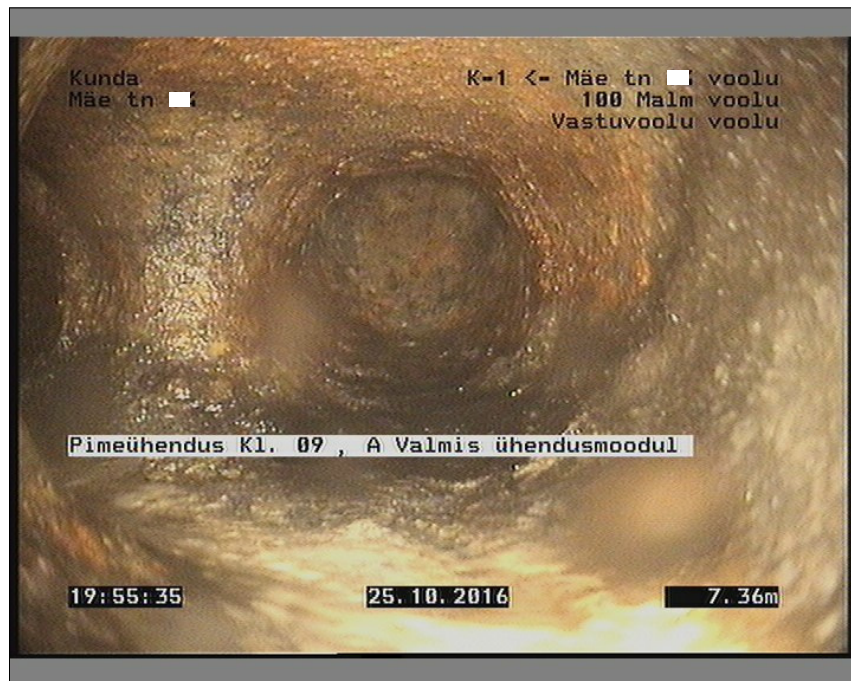

Pilt: Mäe tn _K-1_1_2_A.JPG
7,36m, Pimeühendus Kl. 09 , A Valmis ühendusmoodul


VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 2	Tellija viide : 686 MHL	Tellija : Kunda	Linn / maakond : Kunda	Asukoht : Tänav
Kuupäev : 25.10.2016	Auto Nr.: 686 MHL	Puhastatud : Pestud	Kaevuvahe kasutus : Heitvesi	Üldhinne : 3

Ilm : Temperatuur : Vaata. suund : Vaata. põhjus :	Pilvine,kuiv Vastuvoolu Üleandmis kontroll	Kaardi Nr : Salv. Nr. : Salv. tüüp : Vaatlusmeetod:	K-1 K-2 12,15 m iPEK
---	---	--	---

Ehit. oluk. : Eksp. oluk. : Herm. oluk. : Veatüüp :	Graafikus lohk-muhk,nihe,pragu	Kuju : Läbimõõt : Materjal : Pinnatud :	160 mm Keraamika/savi
--	---------------------------------------	--	--

Märkus :

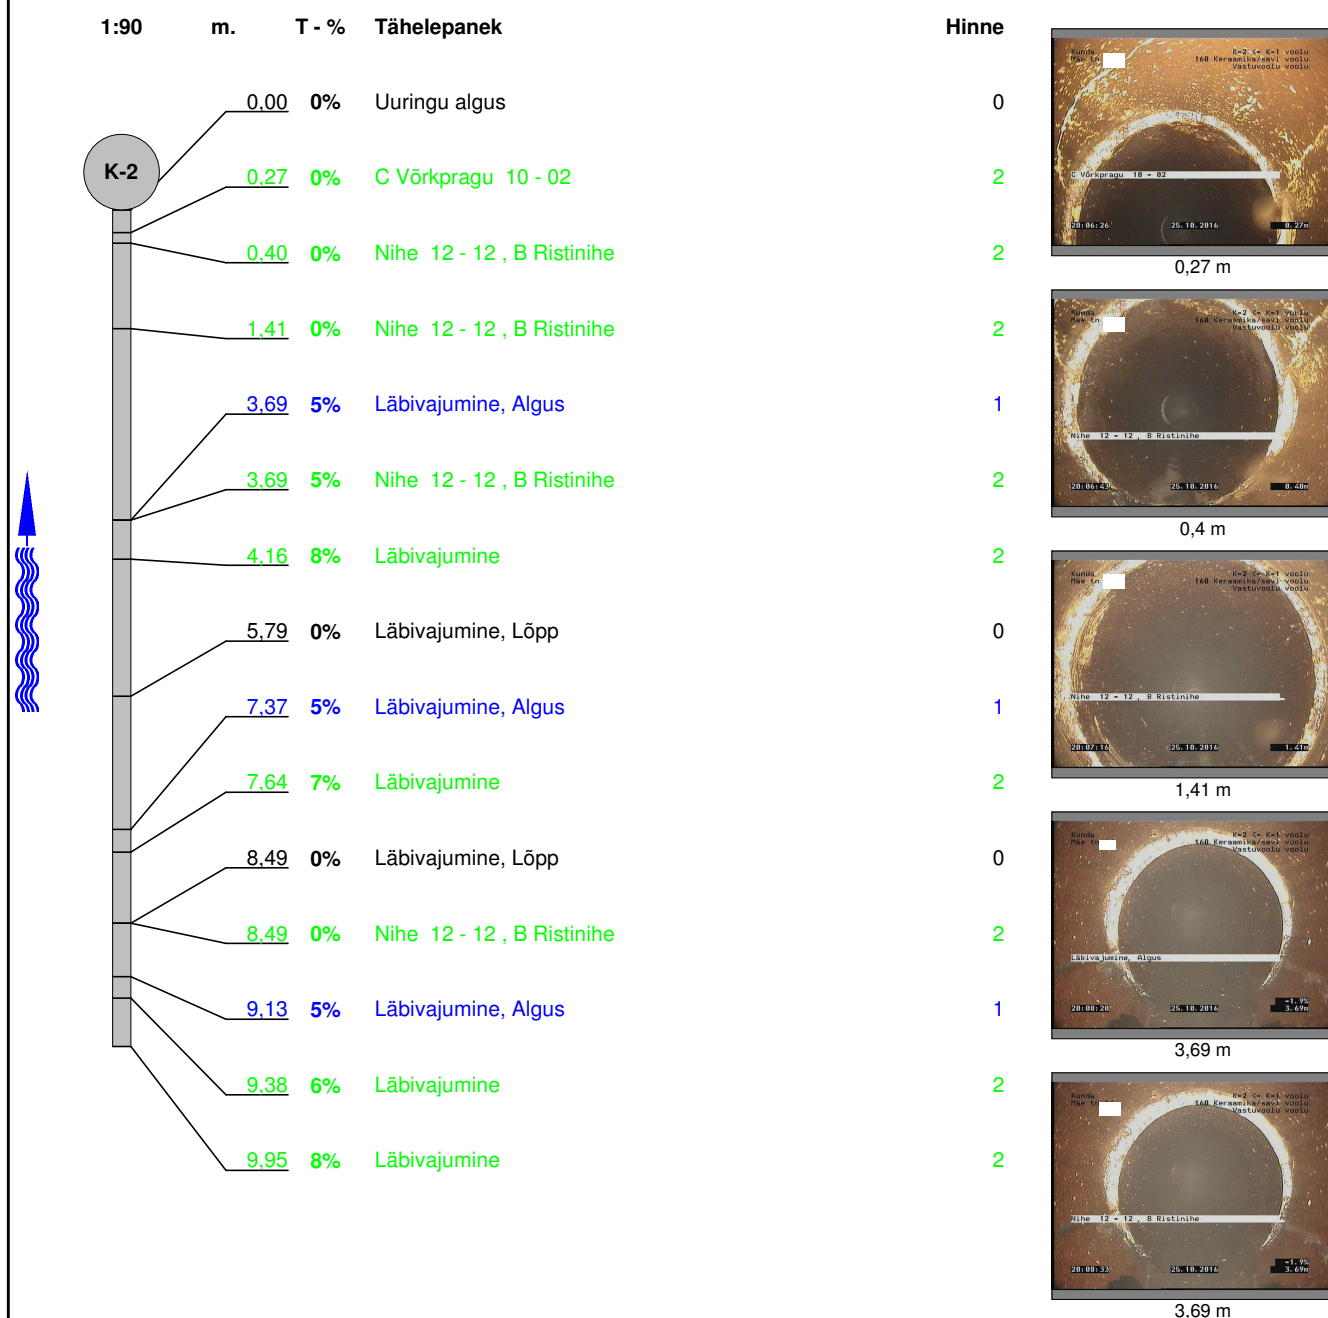

Uuringuraport, lk.2

Kuupäev : 25.10.2016	Tellija:	Ilm : Pilvine,kuiv			Kaevuvahe : 2
Uuringu põhjus : Üleandmis kontroll	Auto : 686 MHL	Kaamera : iPEK	Kaevuvahe kasutus : Heitvesi	Puhastatud : Pestud	Hinne : 3

1:90	m.	%	Tähelepanek	Hinne
	10.32	3	Läbivajumine	2
	10.81		Nihe 12 - 12 , B Ristinihe	2
	11.60	E3	Läbivajumine, Lõpp	0
	12.15		Uuringu lõpp	0

Fotod


Linn :
Kunda

Tänav :


Kuupäev :
25.10.2016

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :

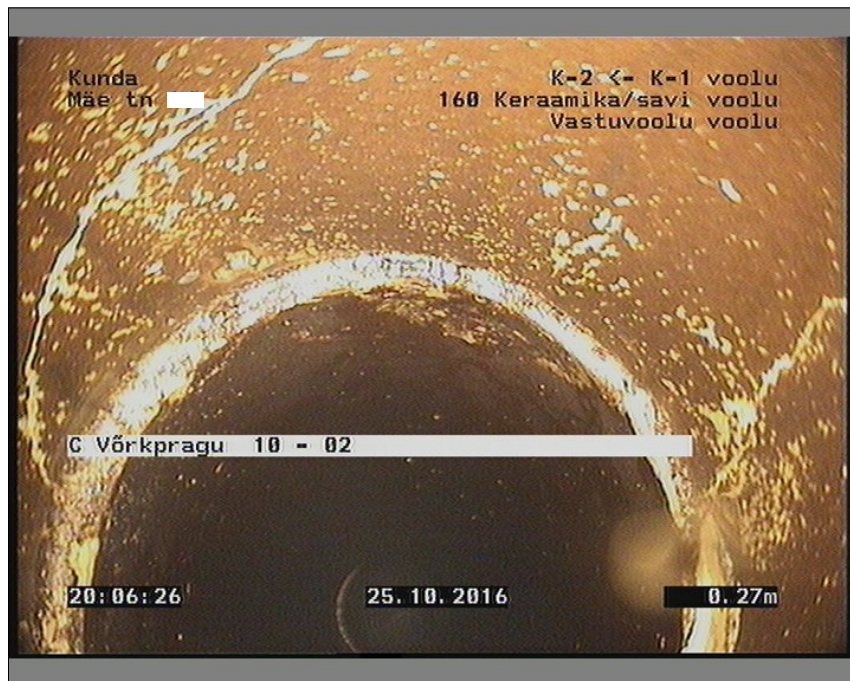

Pilt: K-1_K-2_2_2_A.JPG
0,27m, C Võrkpragu 10 - 02

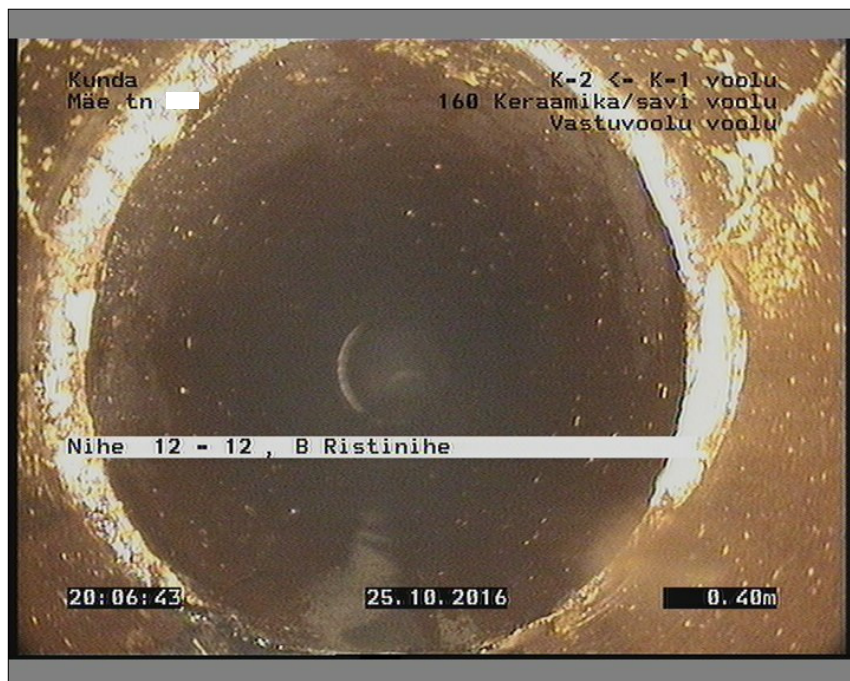

Pilt: K-1_K-2_2_3_A.JPG
0,4m, Nihe 12 - 12 , B Ristinihe

Fotod


Linn :
Kunda

Tänav :


Kuupäev :
25.10.2016

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :

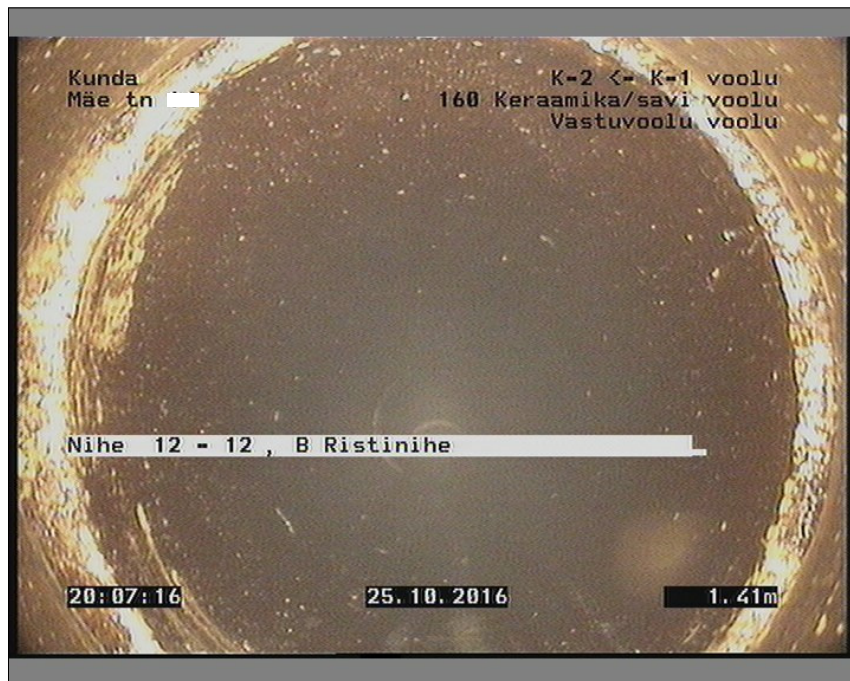

Pilt: K-1_K-2_2_4_A.JPG
1,41m, Nihe 12 - 12 , B Ristinihe

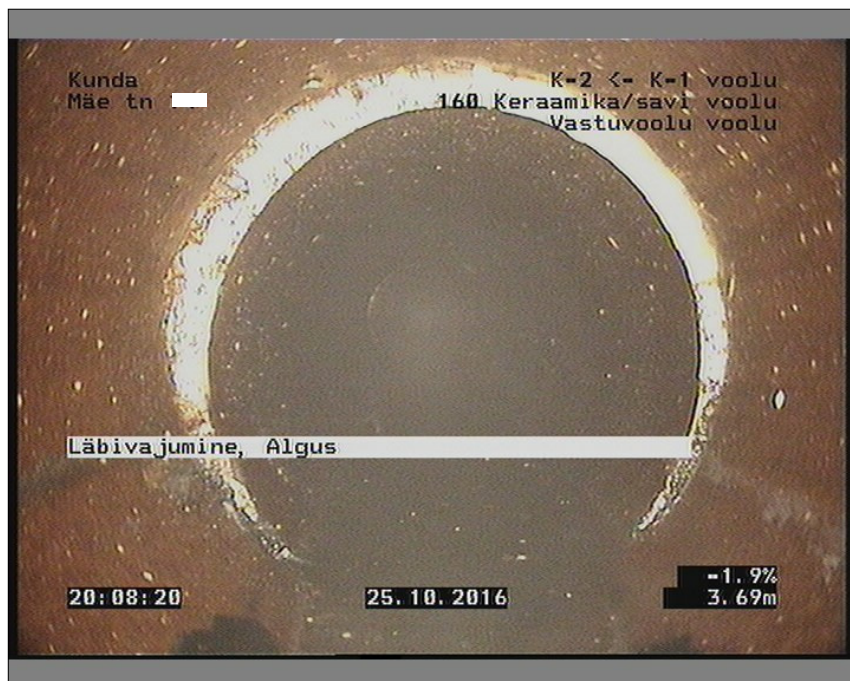

Pilt: K-1_K-2_2_5_A.JPG
3,69m, Läbivajumine, Algus

Fotod


Linn :
Kunda

Tänav :

Kuupäev :
25.10.2016

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :

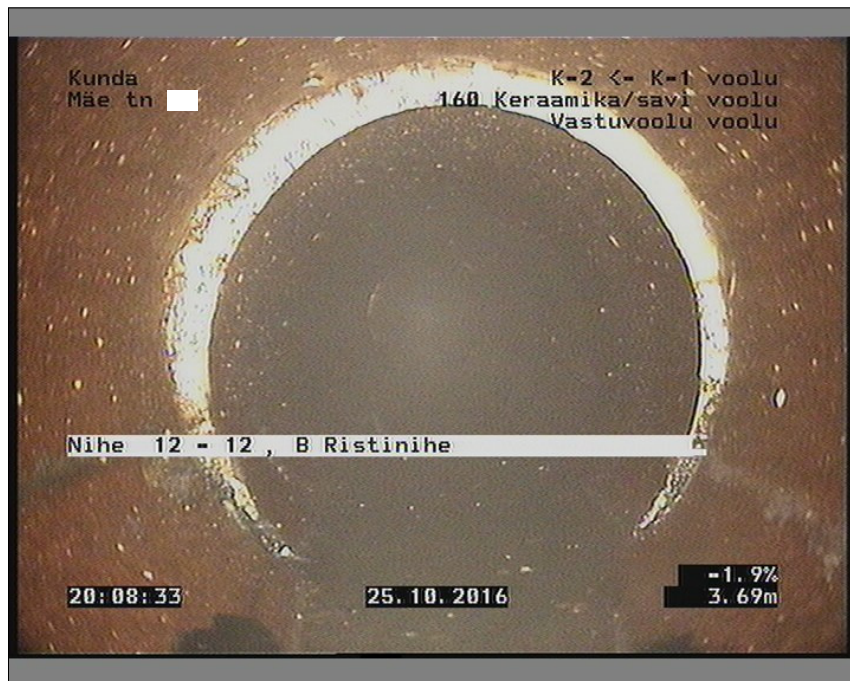

Pilt: K-1_K-2_2_6_A.JPG
3,69m, Nihe 12 - 12 , B Ristinihe



Pilt: K-1_K-2_2_7_A.JPG
4,16m, Läbivajumine

Fotod


Linn :
Kunda

Tänav :

Kuupäev :
25.10.2016

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :

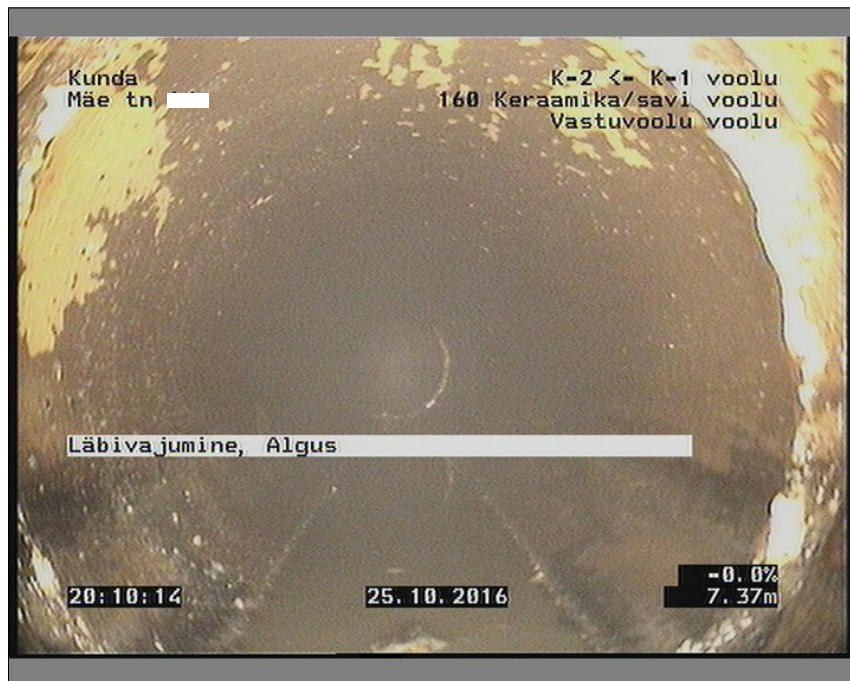

Pilt: K-1_K-2_2_9_A.JPG
7,37m, Läbivajumine, Algas



Pilt: K-1_K-2_2_10_A.JPG
7,64m, Läbivajumine

Fotod


Linn :
Kunda

Tänav :

Kuupäev :
25.10.2016

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :

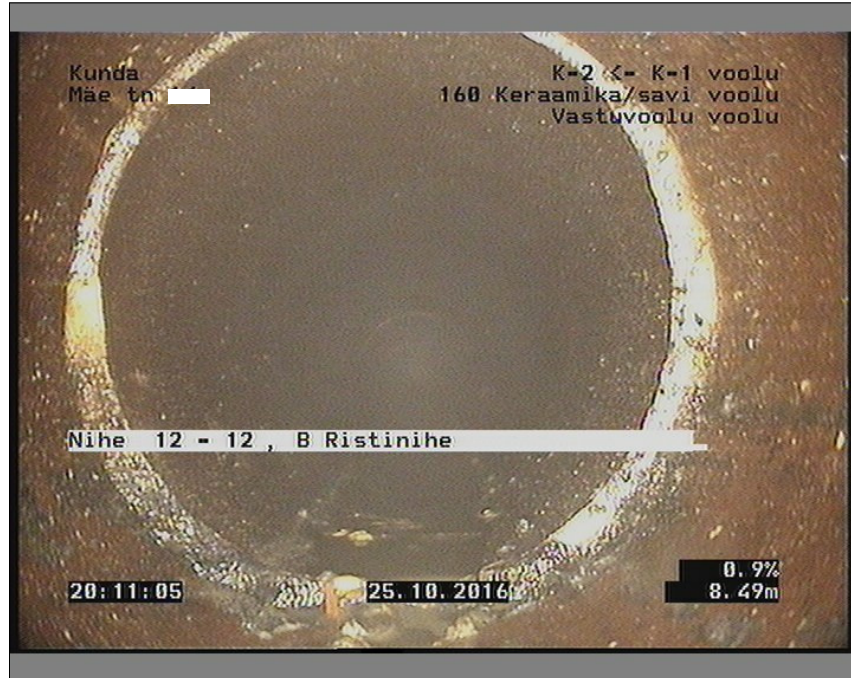

Pilt: K-1_K-2_2_12_A.JPG
8,49m, Nihe 12 - 12 , B Ristinihe



Pilt: K-1_K-2_2_13_A.JPG
9,13m, Läbivajumine, Algus

Fotod

Linn :
Kunda

Tänav :

Kuupäev :
25.10.2016

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :



Pilt: K-1_K-2_2__A.JPG
9,38m, Läbivajumine



Pilt: K-1_K-2_2_15_A.JPG
9,95m, Läbivajumine

Fotod

Linn :
Kunda

Tänav :


Kuupäev :
25.10.2016

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :



Pilt: K-1_K-2_2_16_A.JPG
10,32m, Läbivajumine

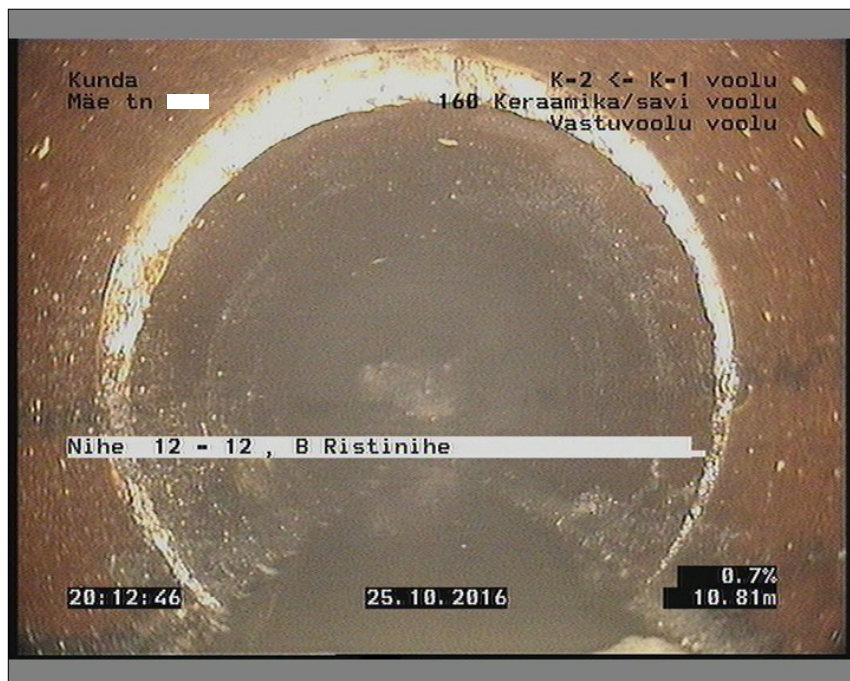

Pilt: K-1_K-2_2_17_A.JPG
10,81m, Nihe 12 - 12 , B Ristinihe

Kaevuvahe: 2


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: Mäe tn

Kuupäev: 25.10.2016

Vaatleja:

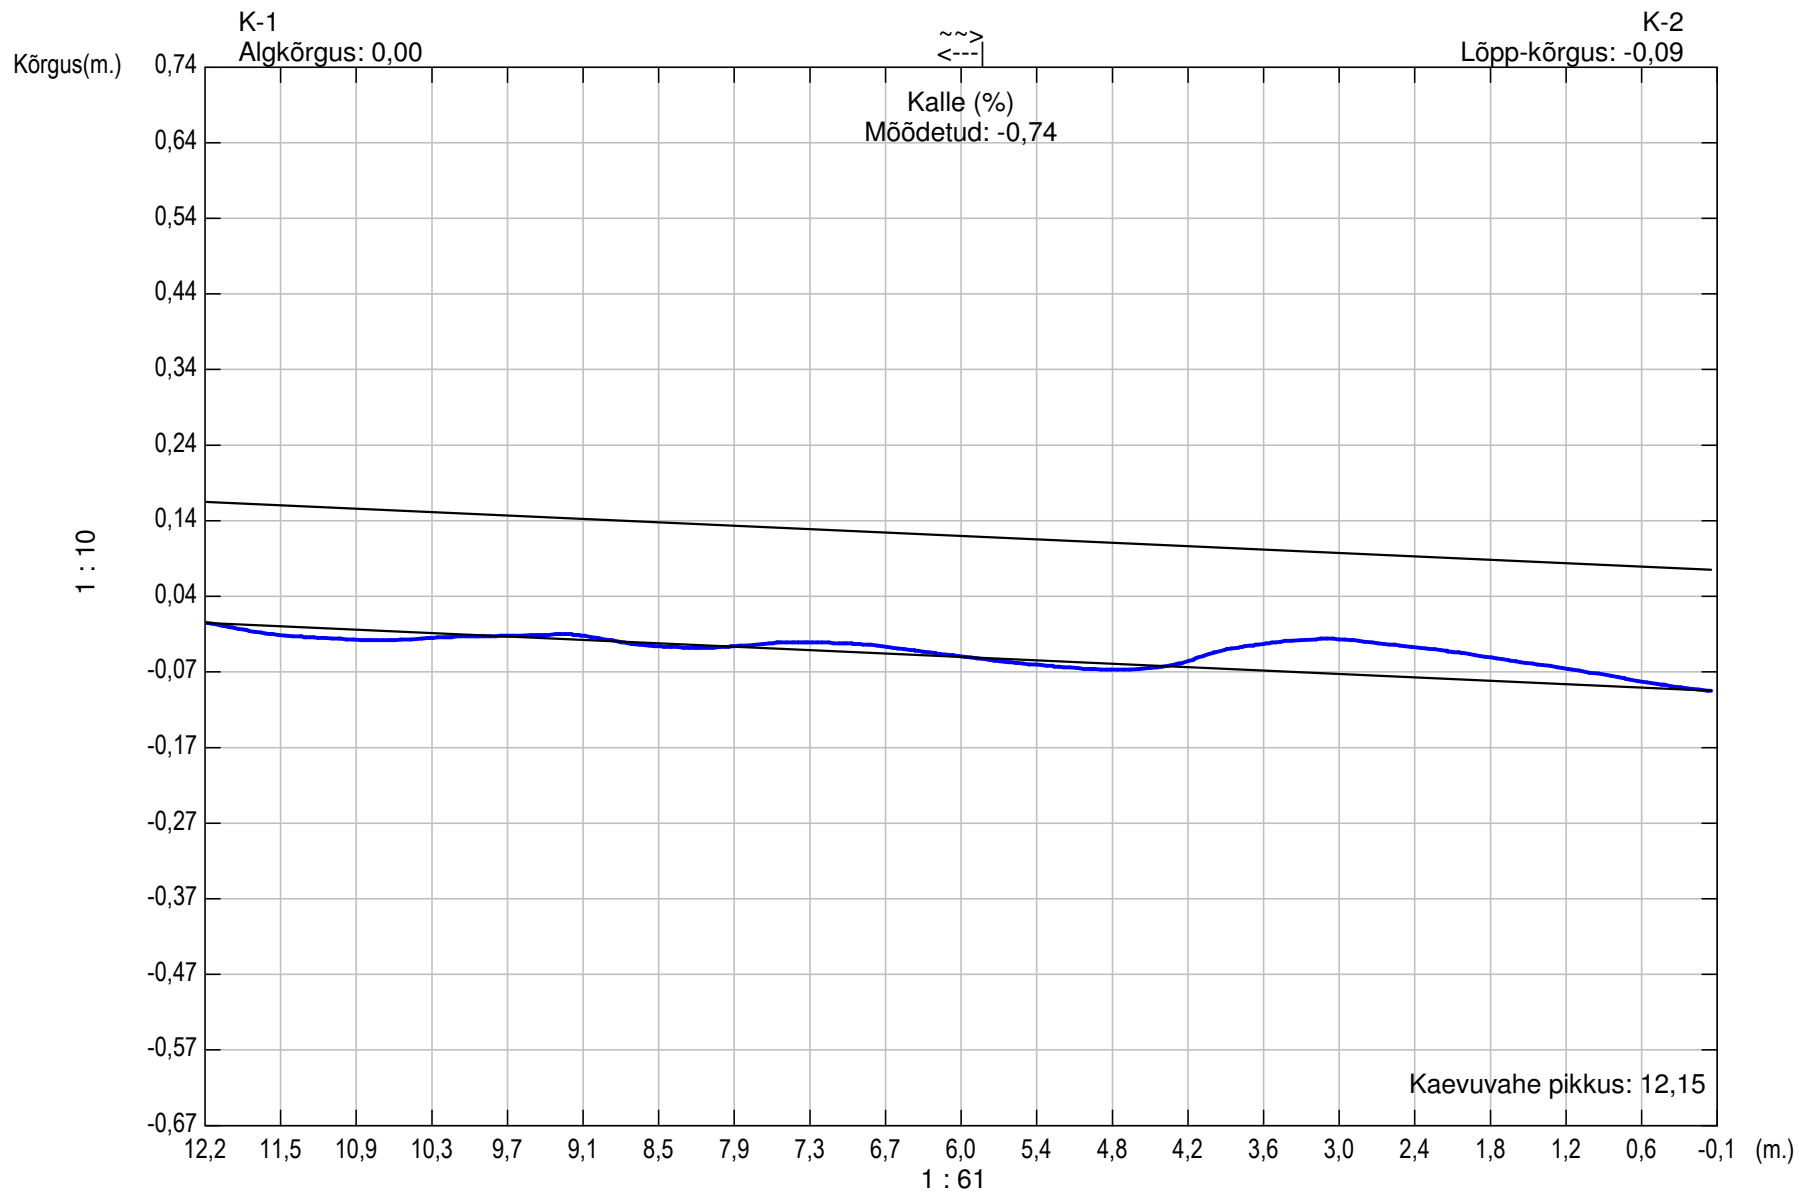

Toru kuju: Toru kõrgus: 160,00 Toru laius: 0,00