





Pilt 1
Sokliplaadi eemaldamine.



Pilt 2
Eemaldatud sokliplaat 1000x200x80mm.

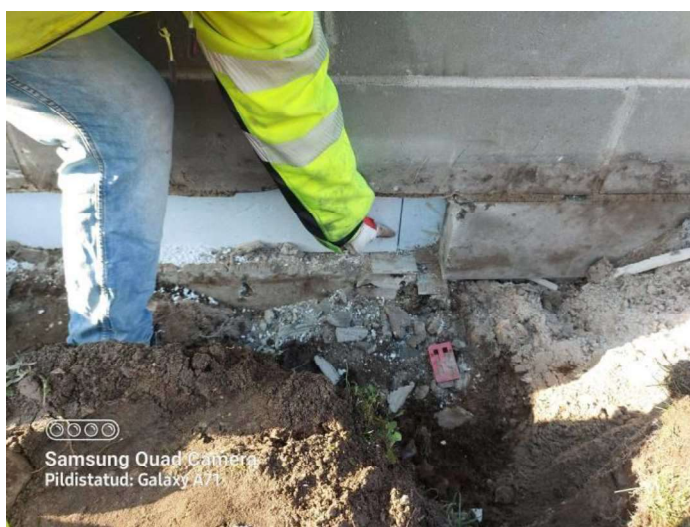

Pilt 3
Sokliplaadi taga oleva EPS plaatide ühenduskohas pragu.

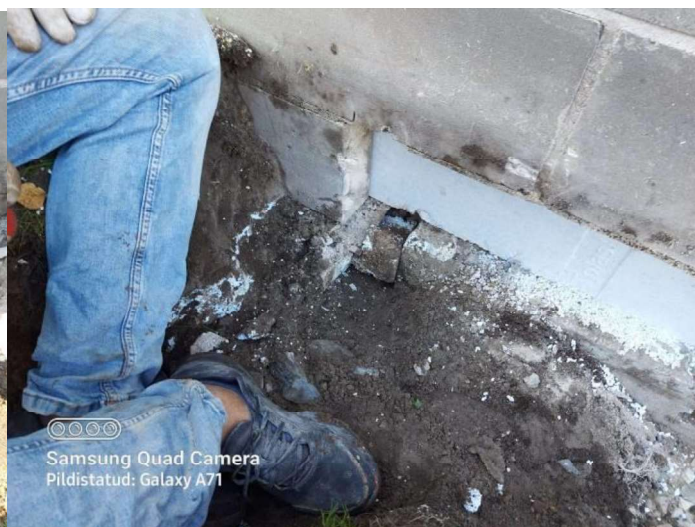


Pilt 4
Osaliselt EPS plaatide vahel lahtised tükid.



Pilt 5
Eps plaadid ulatuvad sillustalani, kuid ei ole omavahel sillustala soojustusega ühenduses.



Pilt 6
Sokli EPS plaadi eemaldamine.

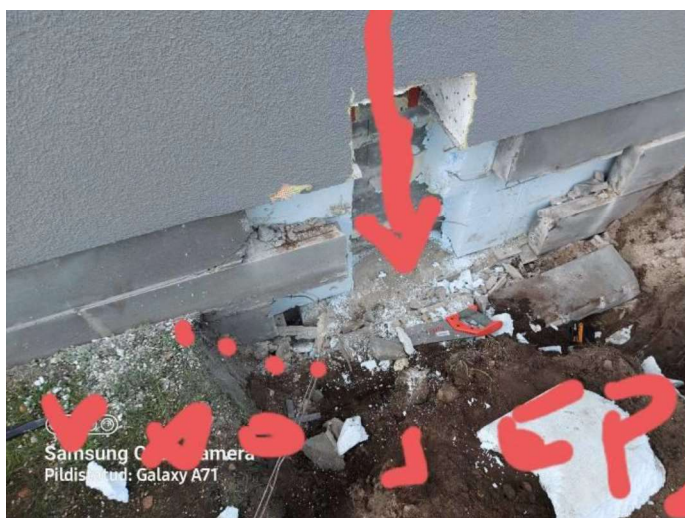

Pilt 7
Sillustala ja sillustala soojustus nähtaval.





Pilt 8
Terasplaat, millele toetuvad sokli kivid.



Pilt 9
Taloti plokki sisekülje uuring endoskoobiga.

Pilt 10
Alumise rivi Taloti plokki tehtud ava. Avast tuleb märga liiva, kruusa ja märja savi tükke.

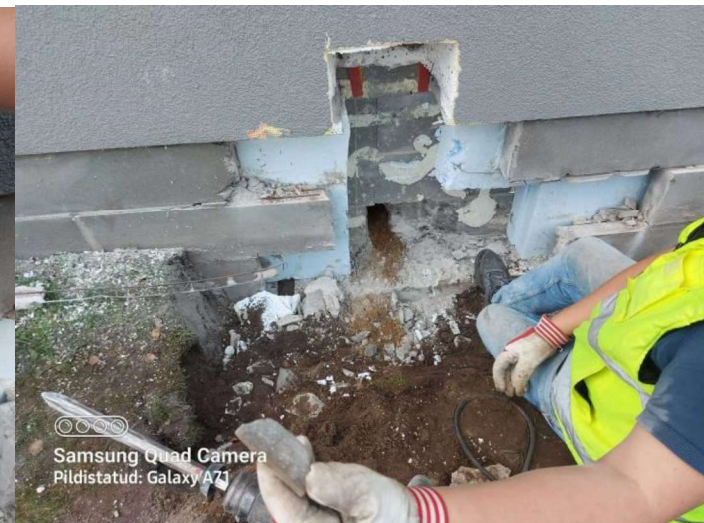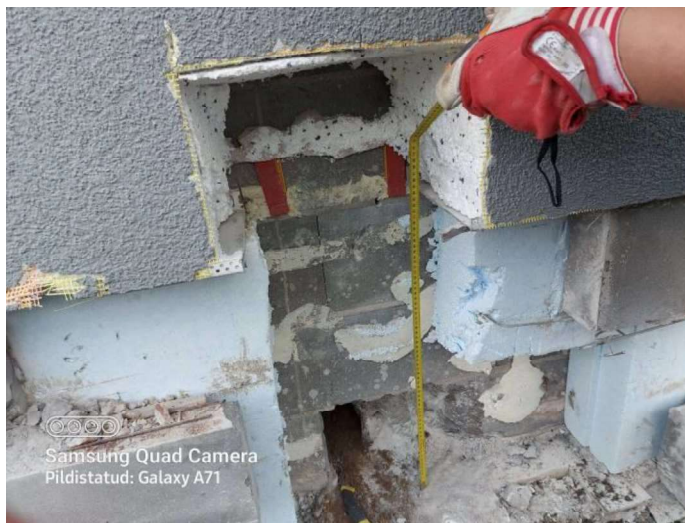

Pilt 11
Sokli kõrgus sillustalast 640mm.

Pilt 12
Sokli taga leidub kruusakive ja betoonitükke. Kõikjal puudub hüdroisolatsioon. Hoonel pole ka drenaazi ega pandust.



Pilt 13
Ava lähivaates läbi Talot-i ploki alumise rea.

Pilt 14
Alumise rea Taloti plokki rajatav ava.



Pilt 15
Märgunud sokkel.

Pilt 16
Sama, mis pilt 15.