

Vigade määritlus EN 13508-2 järgi

Projekti tunnus :
Tallinn-05.12.2016

Tellijä viide :

Operaator :
ToruAbi OÜ

Kuupäev :
5.12.2016

0:

Tähelepanekud puuduvad

TÄHELEPANEKUD PUUDUVAD

1:

PRAGU:juuspragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 10-20mm.(B)-ristinhe kuni 10mm.(C)-nurknihe max.2kraadi LEKE:niiske või lekkest jäänud jälg

X < 5% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~5 AASTA PÄRAST

2:

PRAGU:lahtine pragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 20-40mm.
(B)-ristnihe 10-20mm.(C)-nurknihe 2-4 kraadi; LEKE:kerge vee tilkumine

5 - 15% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~2 AASTA PÄRAST

3:

PRAGU:(1)-torust puuduvad tükid (2)-deformatsioon 15%; NIHE:(A)-ühensua lahti 40-60mm või tihend paistab.
(B)-ristinihe 20-30mm.(C)-nurknihe 4-6 kraadi; LEKE: vee vähene vool

**15 - 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.REMONDI VAJALIKKUS
LÄHITULEVIKUS(max. 1 AASTA)**

4:

PRAGU:(1)-toru on kaotanud ehitusliku tugevuse.(2)-deformatsioon > 15%.(3)-plast torus pragu,auk; NIHE:(A)-ühendus lahti 60mm või maa paistab.
(B)-ristinihe>30mm ,maa paistab (C)-nurknihe>6 kraadi; LEKE:tugev veevool

X > 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.VAJAB KOHEST REMONTI


VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 1	Tellija viide : 	Tellija : 	Linn / maakond : Tallinn	Tänav : 	Asukoht : Tänav
Kuupäev : 5.12.2016	Auto Nr.: 686 MHL	Operaator : ToruAbi OÜ	Puhastatud : Pestud	Kaevuvahe kasutus : Heitvesi	Üldhinne : 4

Ilm : Temperatuur : Vaata. suund : Vaata. põhjus :	Kuiv Allavoolu Üleandmis kontroll	Kaardi Nr : Salv. Nr. : Salv. tüüp : Vaatlusmeetod:	 05122016-1 iPEK	Ülakaev : Alakaev : KV pikkus : Toru tunnus :	K-1 LP 3,26 m
---	--	--	--	--	--

Ehit. oluk. : Eksp. oluk. : Herm. oluk. : Veatüüp :	 Vastukalle	Kuju : Läbimõõt : Materjal : Pinnatud :	 200 mm Keraamika/savi
--	-------------------------------	--	--

Märkus :

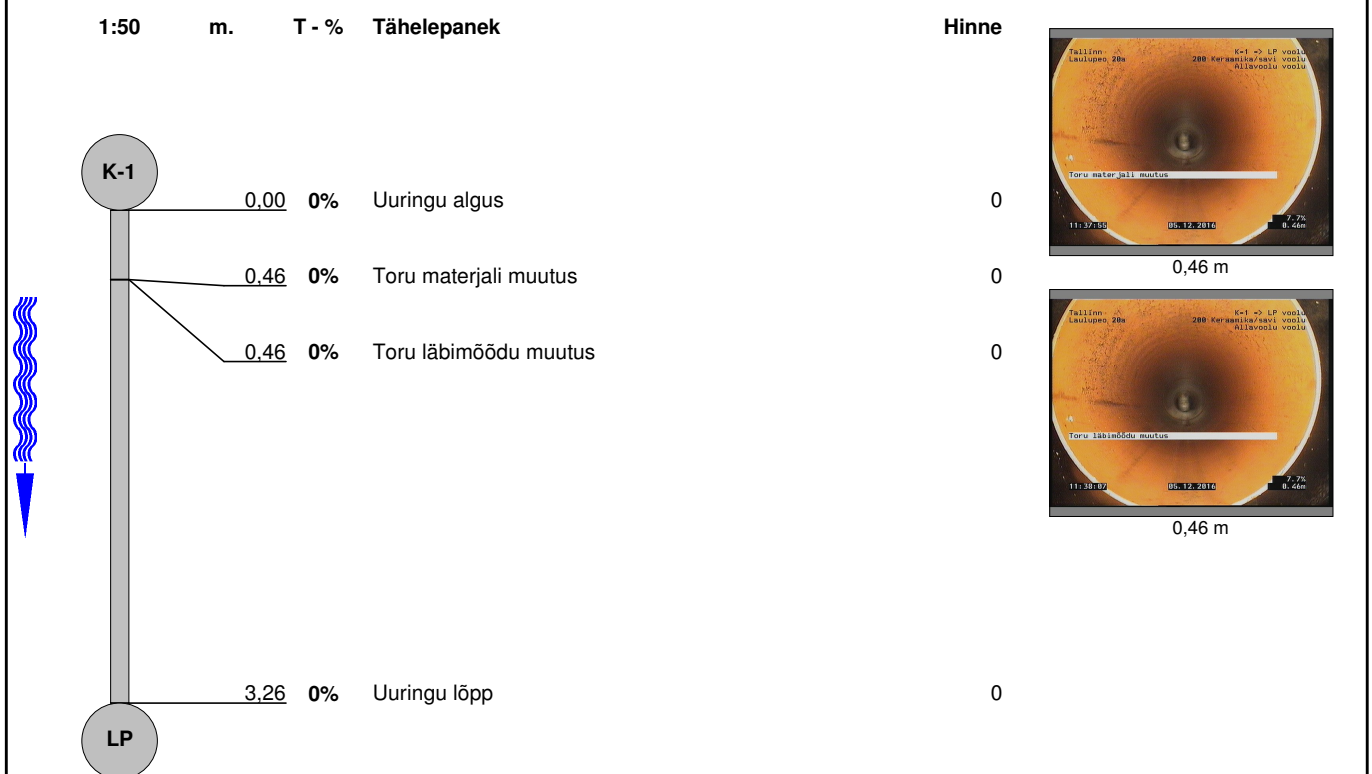

Fotod


Linn :
Tallinn

Tänav :


Kuupäev :
5.12.2016

Dokumendi Nr.:
1

Toru tunnus :

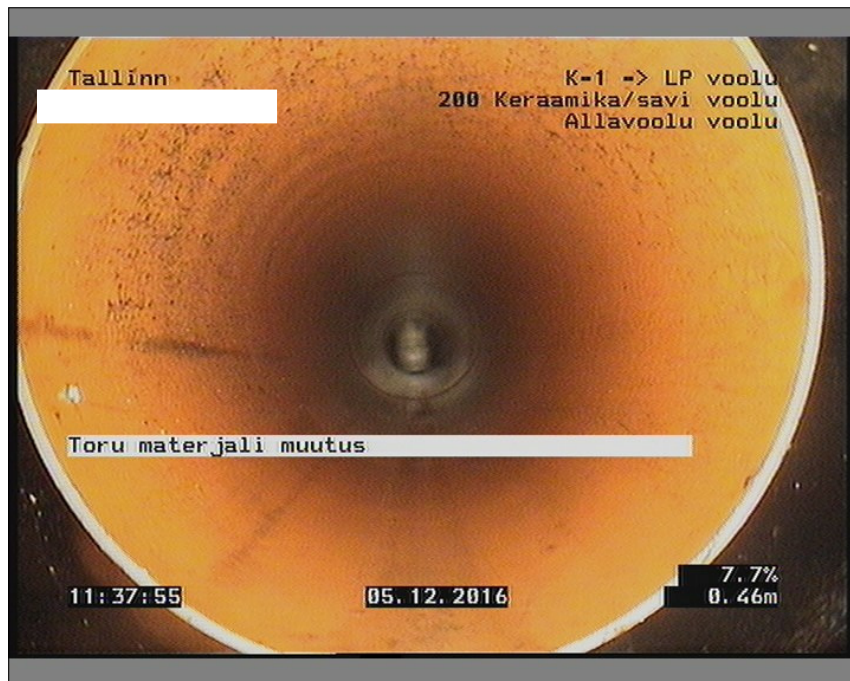

Pilt: K-1_LP_1_2_A.JPG
0,46m, Toru materjali muutus

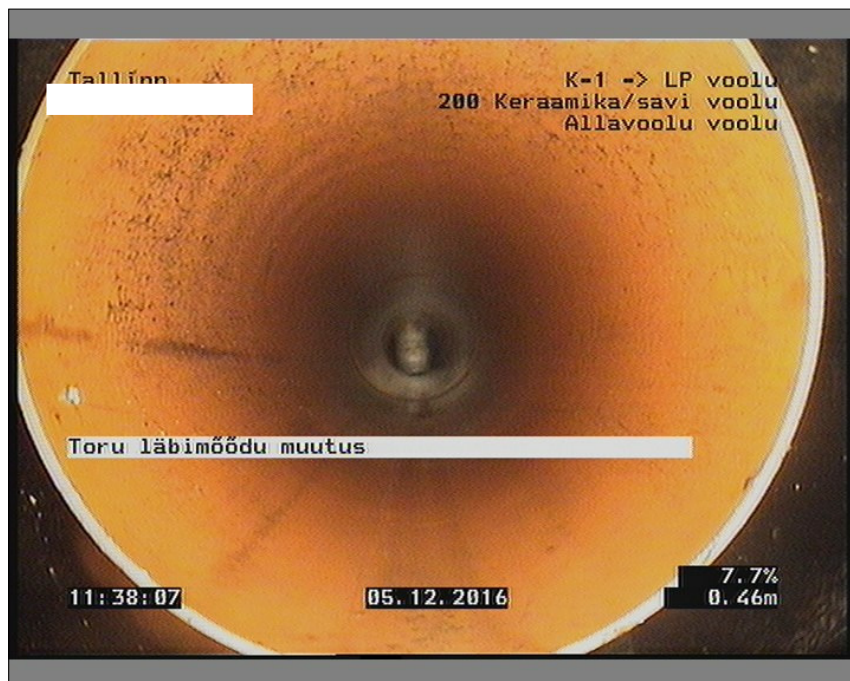

Pilt: K-1_LP_1_3_A.JPG
0,46m, Toru läbimõõdu muutus

Kaevuvahe: 1


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav:

Kuupäev: 5.12.2016

Vaatleja: ToruAbi OÜ

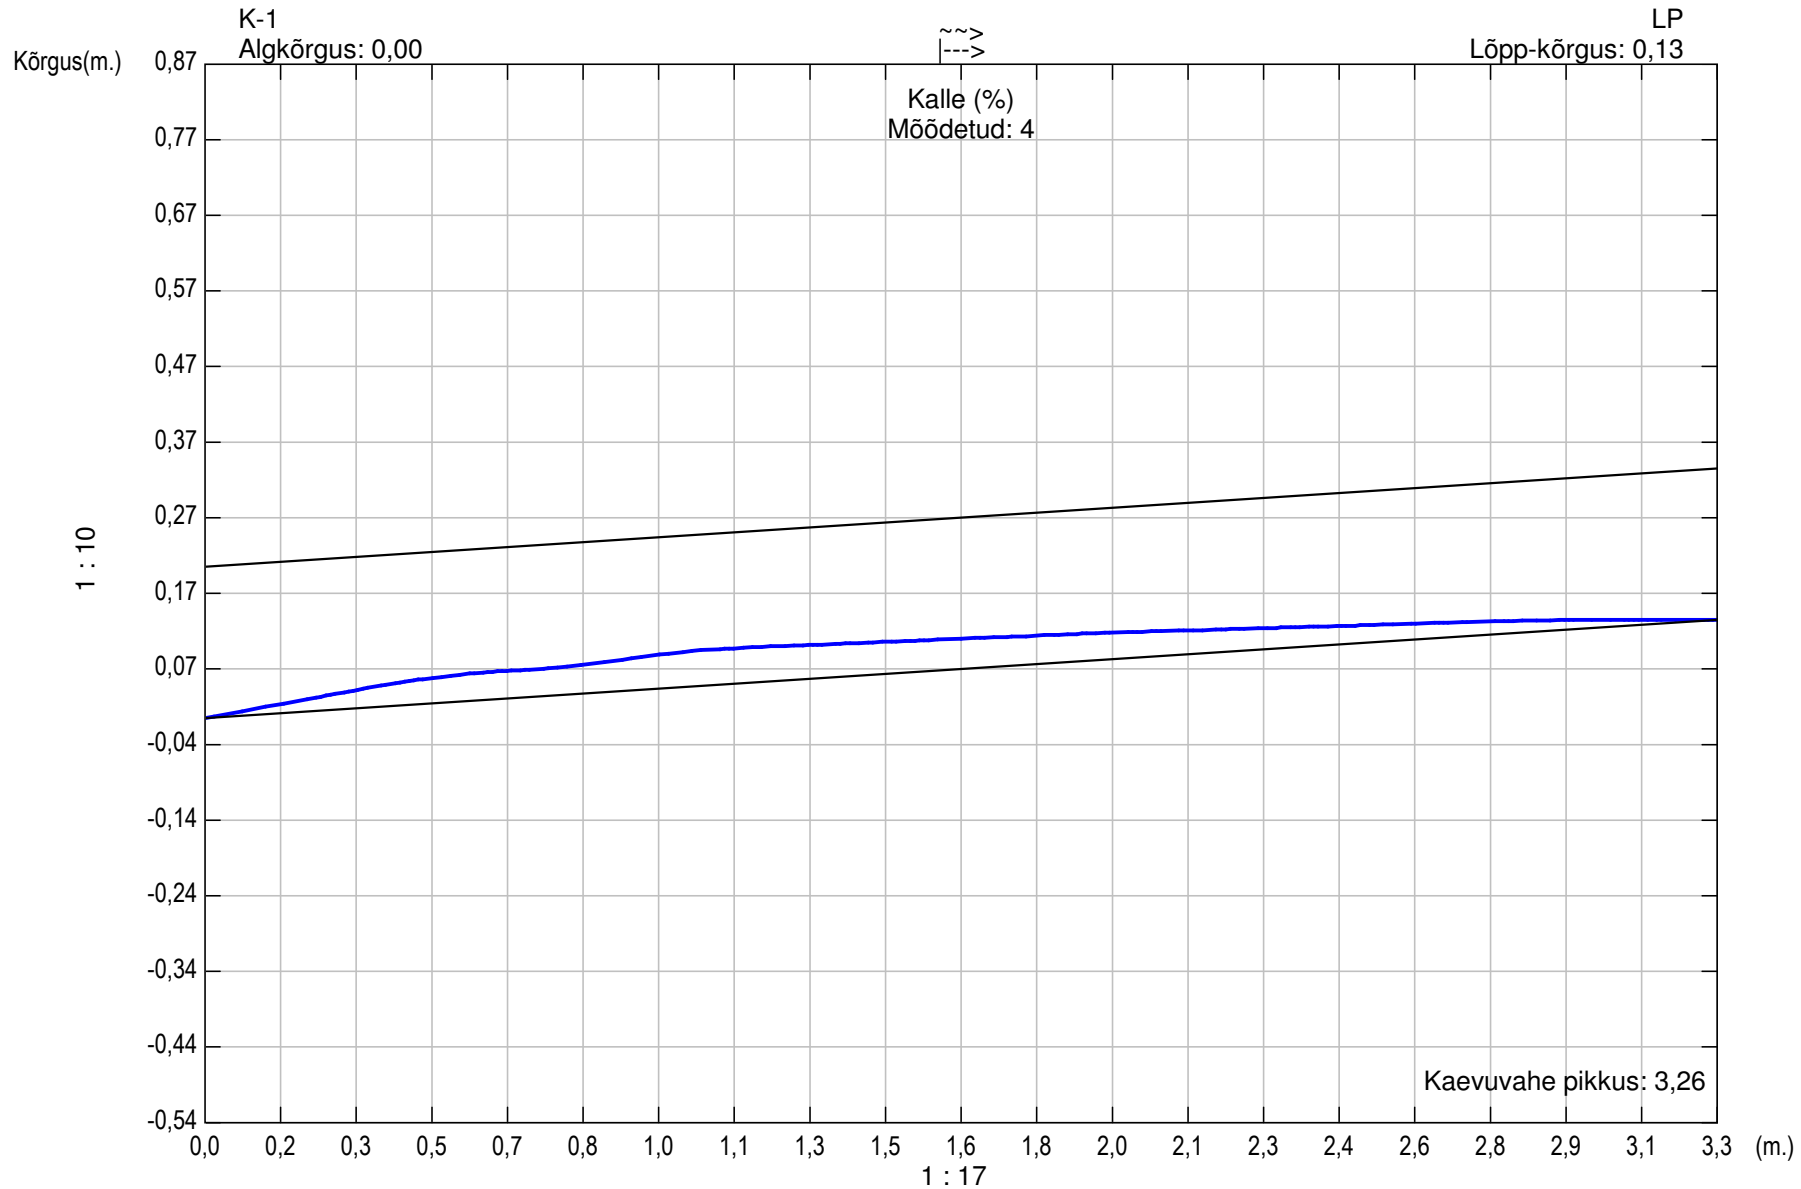

Toru kuju: Toru kõrgus: 200,00 Toru laius: 0,00

VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 2	Tellija viide :	Tellija :	Linn / maakond : Tallinn	Tänav :	Asukoht : Tänav
Kuupäev : 5.12.2016	Auto Nr.: 686 MHL	Operaator : ToruAbi OÜ	Puhastatud : Pestud	Kaevuvahe kasutus : Heitvesi	Üldhinne : 2


Ilm : Temperatuur : Vaata. suund : Vaata. põhjus :	Kuiv Allavoolu Üleandmis kontroll	Kaardi Nr : Salv. Nr. : Salv. tüüp : Vaatlusmeetod:	05122016-1 iPEK	Ülakaev : Alakaev : KV pikkus : Toru tunnus :	LP Ol.ol.pimeühendu 7,80 m
---	--	--	----------------------------------	--	---

Ehit. oluk. : Eksp. oluk. : Herm. oluk. : Veatüüp :	Muhk graafikus	Kuju : Läbimõõt : Materjal : Pinnatud :	160 mm PVC
--	-----------------------	--	-----------------------------

Märkus :

1:75 m. T - % Tähelepanek

Hinne

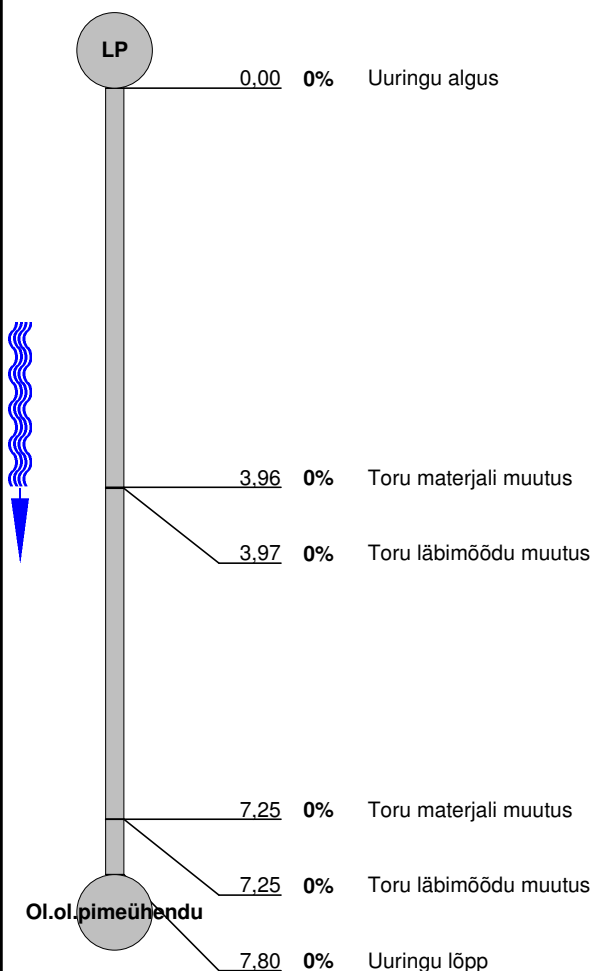

0



3,96 m

0



3,97 m

0



7,25 m

0



7,25 m

0

Fotod


Linn :
Tallinn

Tänav :


Kuupäev :
5.12.2016

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :

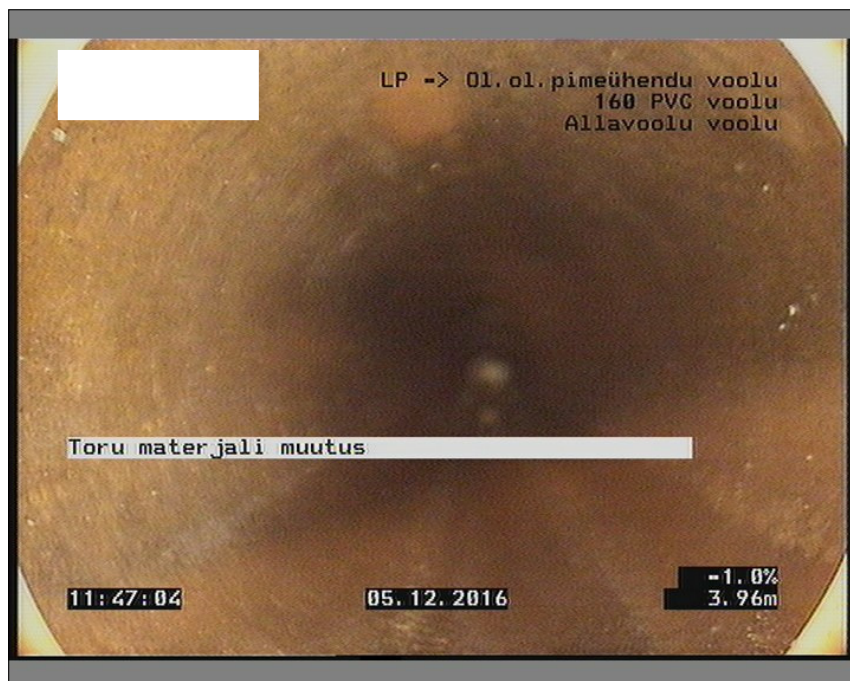

Pilt: LP_Ol.ol.pimeühendu_2_2_A.JPG
3,96m, Toru materjali muutus

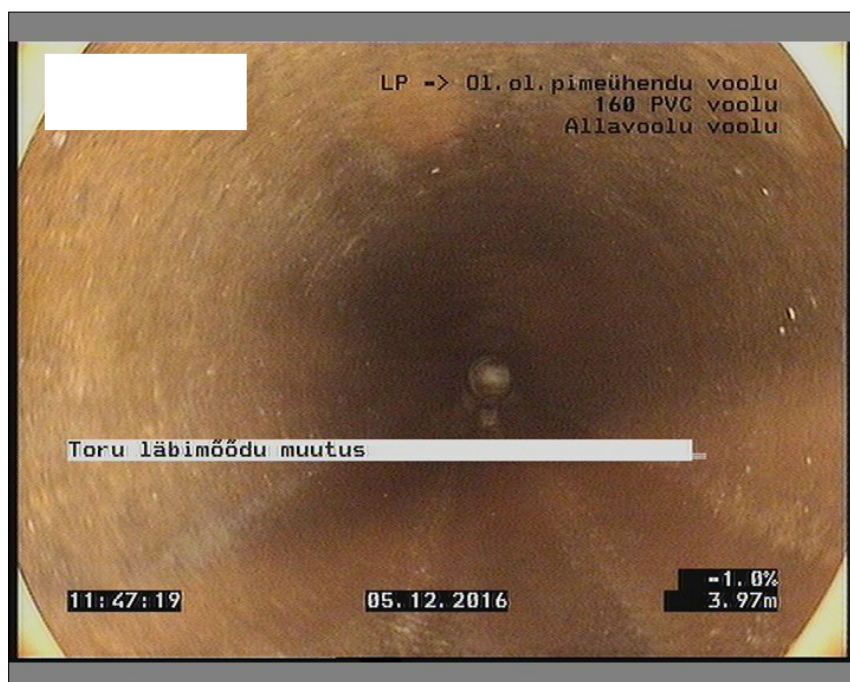

Pilt: LP_Ol.ol.pimeühendu_2_3_A.JPG
3,97m, Toru läbimõõdu muutus

Fotod

Linn :
Tallinn

Tänav :

Kuupäev :
5.12.2016

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :



Pilt: LP_Ol.ol.pimeühendu_2_4_A.JPG
7,25m, Toru materjali muutus



Pilt: LP_Ol.ol.pimeühendu_2_5_A.JPG
7,25m, Toru läbimõõdu muutus

Kaevuvahe: 2


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav:

Kuupäev: 5.12.2016

Vaatleja: ToruAbi OÜ

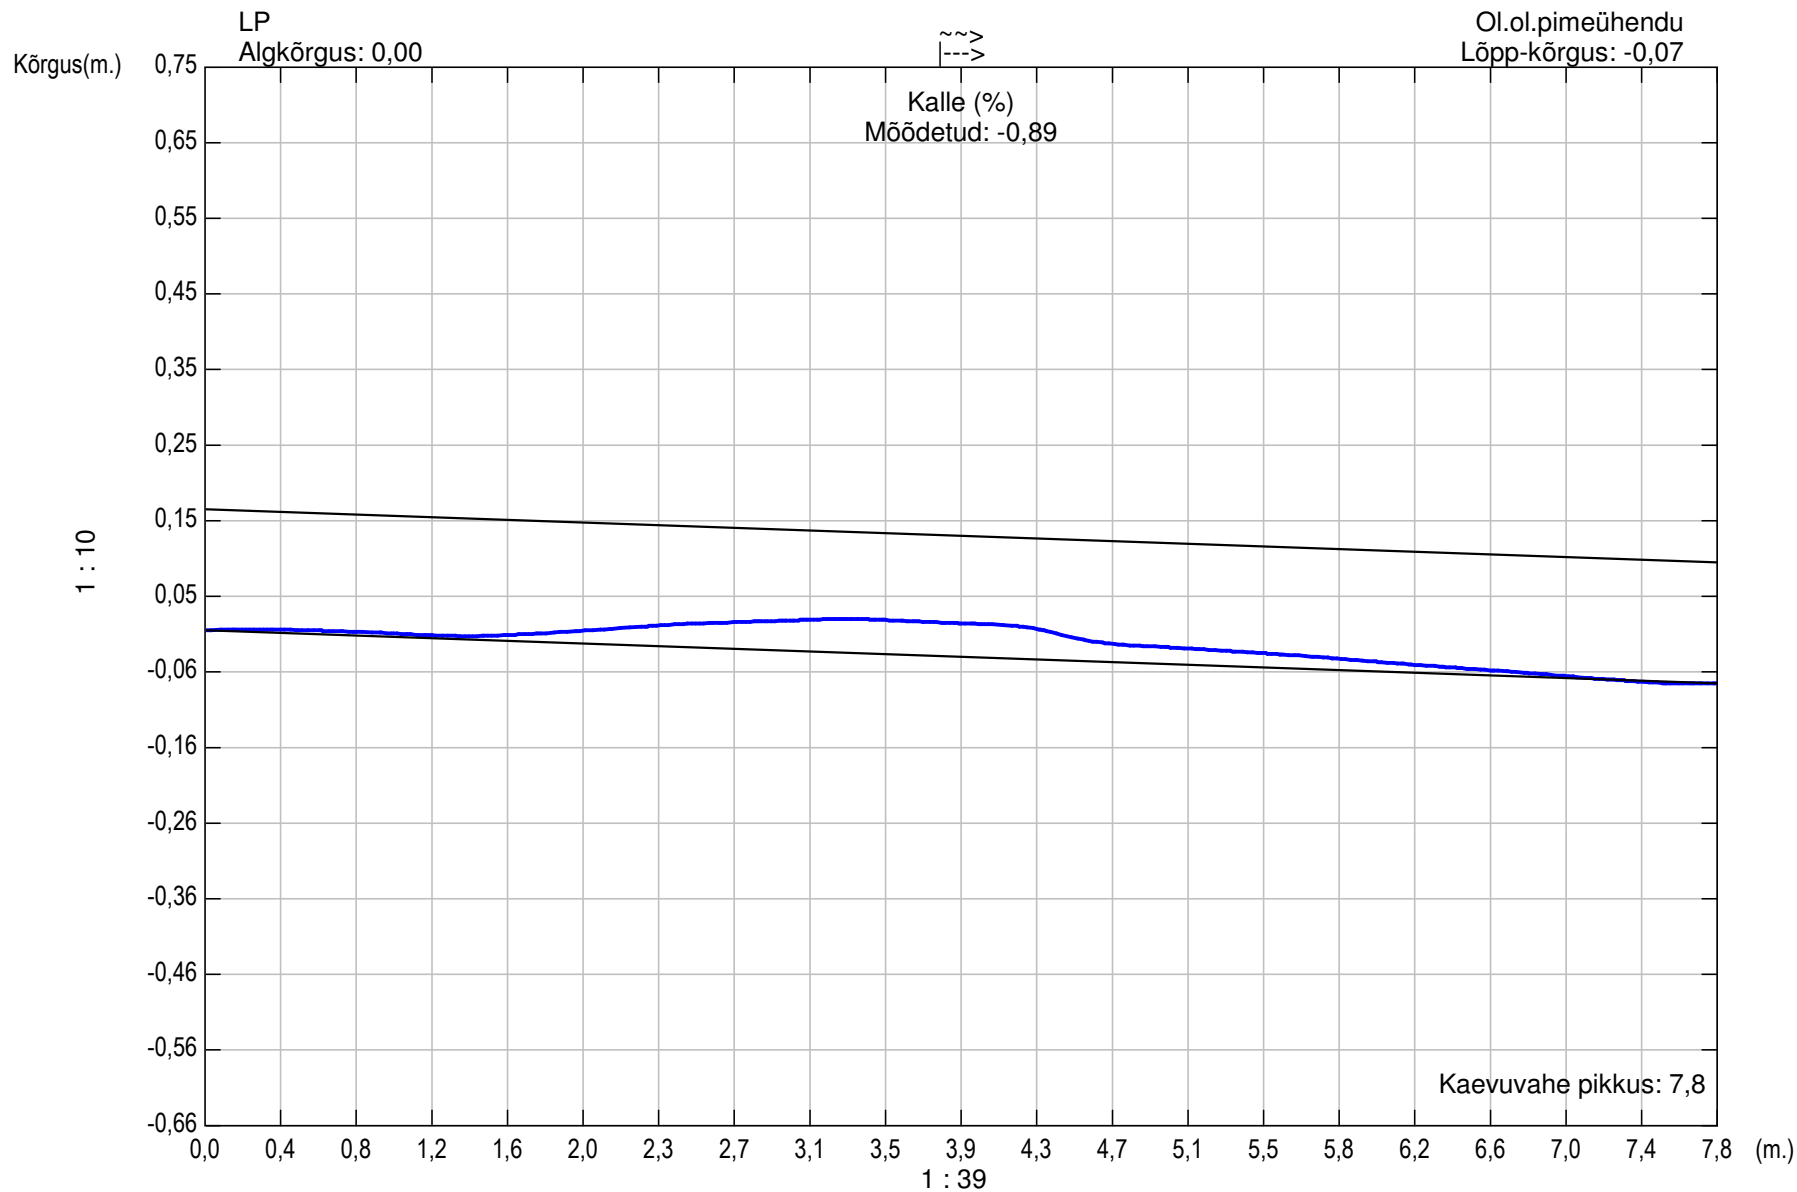

Toru kuju: Toru kõrgus: 160,00 Toru laius: 0,00