

## Vigade määritlus EN 13508-2 järgi

Projekti tunnus :  
Alle 7,Tallinn 20.03.2023

Tellija viide :

Operaator :  
Ergo SilvereKuupäev :  
20/03/2023**0:**

Tähelepanekud puuduvad

**TÄHELEPANEKUD PUUDUVAD****1:**

PRAGU:juuspragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 10-20mm.(B)-ristinhe kuni 10mm.(C)-nurknihe max.2kraadi LEKE:niiske või lekkest jäänud jälg

**X < 5% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~5 AASTA PÄRAST****2:**PRAGU:lahtine pragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 20-40mm.  
(B)-ristnihe 10-20mm.(C)-nurknihe 2-4 kraadi; LEKE:kerge vee tilkumine**5 - 15% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~2 AASTA PÄRAST****3:**PRAGU:(1)-torust puuduvad tükid (2)-deformatsioon 15%; NIHE:(A)-ühensua lahti 40-60mm või tihend paistab.  
(B)-ristinihe 20-30mm.(C)-nurknihe 4-6 kraadi; LEKE: vee vähene vool**15 - 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.REMONDI VAJALIKKUS  
LÄHITULEVIKUS(max. 1 AASTA)****4:**PRAGU:(1)-toru on kaotanud ehitusliku tugevuse.(2)-deformatsioon > 15%.(3)-plast torus pragu,auk; NIHE:(A)-ühendus lahti 60mm või maa paistab.  
(B)-ristinihe>30mm ,maa paistab (C)-nurknihe>6 kraadi; LEKE:tugev veevool**X > 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.VAJAB KOHEST REMONTI**

## VAATLUSRAPORT


|                                |                            |                                    |                                    |                                        |                           |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Raporti Nr.:<br><b>1</b>       | Tellija viide :            | Tellija :                          | Linn / maakond :<br><b>Tallinn</b> | Tänav :<br><b>Alle 7</b>               | Asukoht :<br><b>Tänav</b> |
| Kuupäev :<br><b>20/03/2023</b> | Auto Nr.:<br><b>806MSL</b> | Operaator :<br><b>Ergo Silvere</b> | Puhastatud :<br><b>Pestud</b>      | Kaevuvahe kasutus :<br><b>Heitvesi</b> | Üldhinne :<br><b>4</b>    |

|                                                              |                                                               |                                                              |                                                         |                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ilm :<br>Temperatuur :<br>Vaata. suund :<br>Vaata. põhjus :  | <b>Pilvine,kuiv</b><br><b>Vastuvoolu</b><br><b>Üldvaatlus</b> | Kaardi Nr :<br>Salv. Nr. :<br>Salv. tüüp :<br>Vaatlusmeetod: | <b>20032023-3</b><br><b>DVD</b><br><b>Fiiberkaamera</b> | Ülakaev :<br>Alakaev :<br>KV pikkus :<br>Toru tunnus : | <b>K2</b><br><b>K1</b><br><b>3.09 m</b> |
| Ehit. oluk. :<br>Eksp. oluk. :<br>Herm. oluk. :<br>Veatüüp : | <b>Nihe,Toru katki</b>                                        | Kuju :<br>Läbimõõt :<br>Materjal :<br>Pinnatud :             | <b>160 mm</b><br><b>Keraamika/savi</b>                  |                                                        |                                         |

Märkus :

1:500 m. T - % Tähelepanek

Hinne

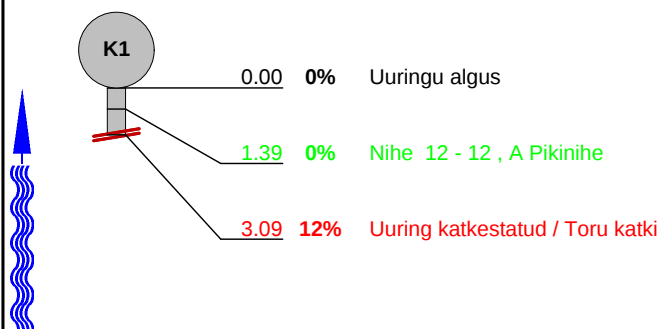

0

2

4



3.09 m

## Fotod

Linn :  
**Tallinn**

Tänav :  
**Alle 7**

Kuupäev :  
**20/03/2023**

Dokumendi Nr.:  
**1**

Toru tunnus :



Pilt: K2\_K1\_20032023131357\_1\_2\_A.jpg  
1.39m, Nihe 12 - 12 , A Pikinihe



Pilt: K2\_K1\_20032023131510\_1\_3\_A.jpg  
3.09m, Uuring katkestatud