




avamistööd.



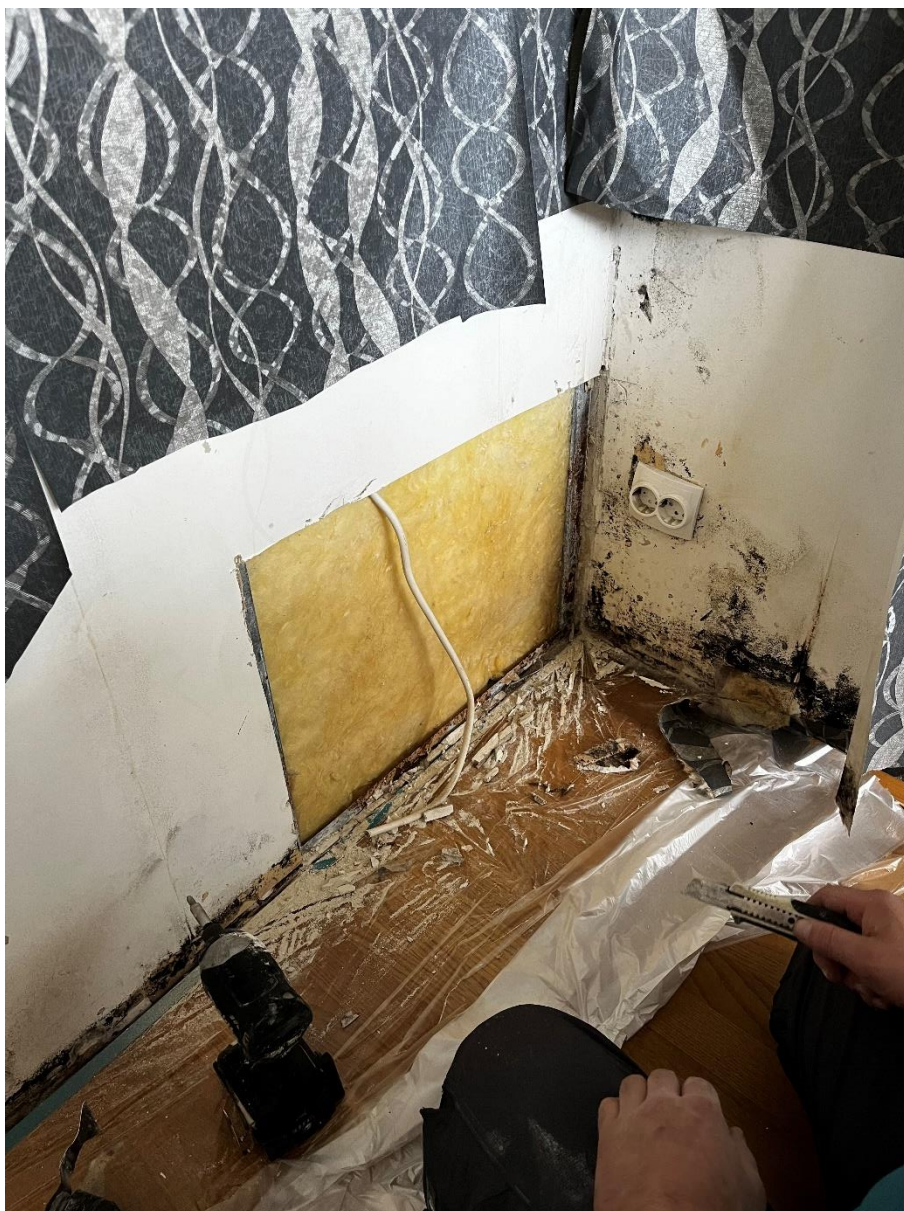

Magamistoa avatud kipssein.
Magamistoa poolne villa
pindmine kiht on puhas.



Magamisto seinä taga asub
vannituba.

Vannitoa poolne kipsplaat
on tugevasti kahjustunud,
hallitab ja on kohati juba
pude.



Vannitoa poolne villa hallitab








Metallkarkass roostetab, vill
hallitab.

Põranda naturaalne parkett on
kahjustunud.



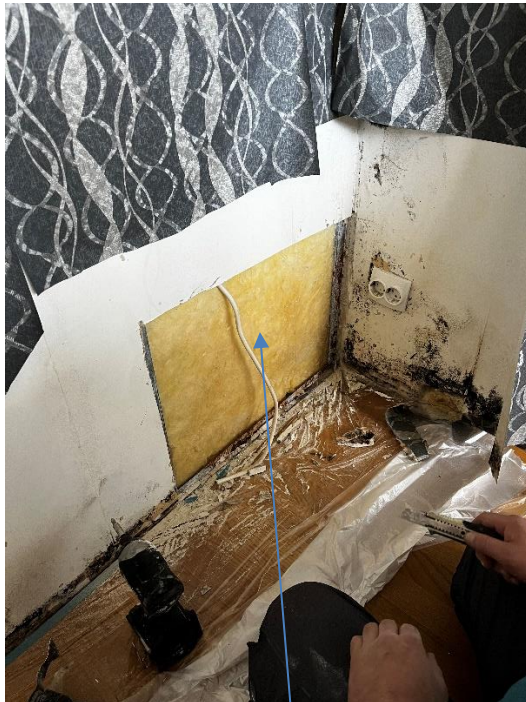

Sama sein.

Vannituba

Magamistuba





Tegime veekatsetuse
Lasime pisut vett seina peale ja vanni
serva peale.

Vanni ja seinä
vaheline silikoon
on aja jooksul lahti
tulnud, vesi valgus
põrandale





Mõne minuti pärast oli vesi juba ka
magamistoa seina konstruktsiooni
all põrandal



Põranda kahjustus

