

ANKURPOLTIDEGA vundamendi rajamine

Руководство по изготовлению фундамента с АНКЕРНЫМИ БОЛТАМИ

Alusvundamendi ülemine äär


Верхняя кромка основного фундамента

ühel kõrgusel

на одинаковой высоте

valmis põranda ülemine äär

верхняя кромка готового пола

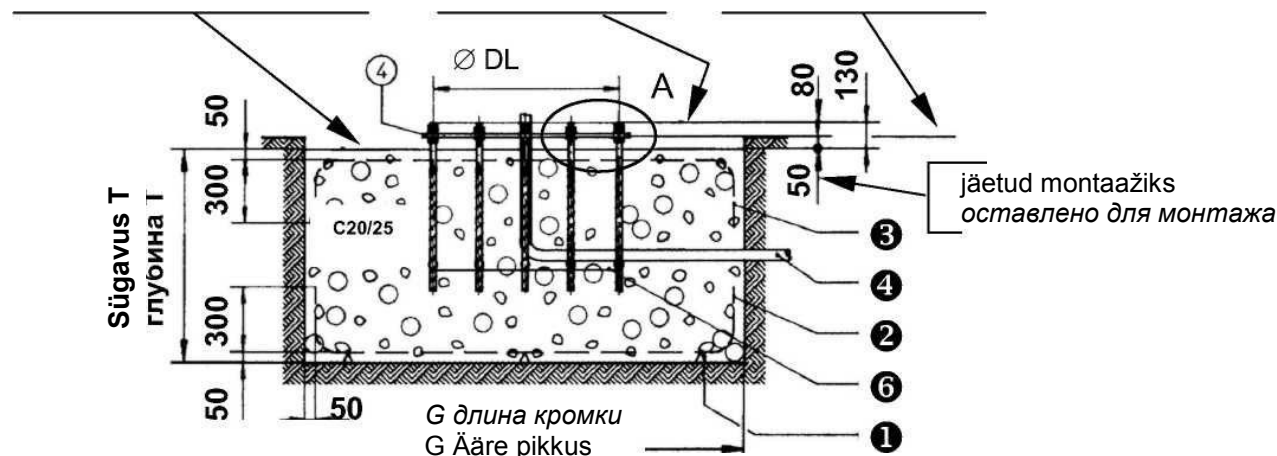


- | | | |
|------------------------|---|----------------|
| • анкерный болт | , | ankurpolt |
| • контргайка | , | vastumutter |
| • гайка | , | mutter |
| • шаблон | , | šabloon |
| • шайба | , | seib |
| • регулировочная гайка | , | reguleermutter |

обеспечивается заказчиком:

1. дистанционные элементы,
2. нижнее армирование, см. пункт 2,
3. верхнее армирование, см. пункт 2,
4. защитная труба электроподвода,
5. подкладной элемент,
6. проволоочная связь для анкера,

hangib töövõtja:

- distantselemendid
- alumine armeering, vt p 2
- ülemine armeering, vt p 2
- elektriläbiviigu kaitsetoru
- aluselement
- ankru traatühendus

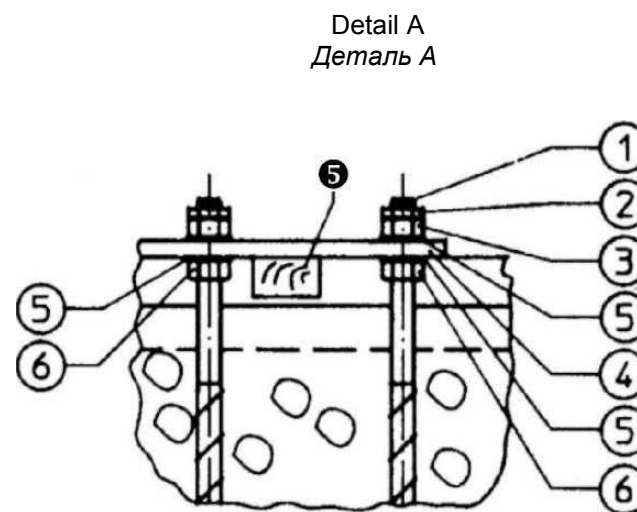

3. ANKURPOLTIDEGA vundamendi rajamine:

3. Изготовление фундамента с АНКЕРНЫМИ БОЛТАМИ

Ettevalmistused:

Подготовка:

- Kaevata minimaalsete etteantud mõõtudega süvend ja see piirata;
- *вырыть котлован с заданными минимальными размерами и огородить*
- Kontrollida, kas olete saanud õige šablooni (4).
- *пожалуйста, проверьте, получили ли Вы правильный шаблон (4).*

Kõigil šabloonidel (4) on tüüp mõõdu tähistus BG ja avade kesete Ø tähistus DL. Kui mõõt ei vasta dokumentatsioonile (näiteks on veofirma midagi segamini ajanud või ühes tellimuses sisalduvate erineva suurusega kraanade puhul), ei tohi ankurpolte (1) mitte mingil juhul betoneerida!

Каждый шаблон (4) обозначается типоразмером ВС и окружностью центров отверстий 0 01_. Если величина не соответствует документации (напр., из-за того, что перепутала транспортная фирма, или при кранах различной величины одного заказа), то анкерные болты (1) ни в коем случае нельзя бетонировать!

4. Ankrute ja terasest armatuurvõrgu paigaldamine vundamendisüvendisse

4. Установка анкеров и стальных арматурных сеток в фундаментном котловане

Valmistada, näiteks nurkterasest armatuurvõrgust, alumine (2) ja ülemine (3) armatuur.

Нижнюю (2) и верхнюю арматуру (3) изготовить, напр., из квадратных стальных арматурных сеток.

Näpunäide: alumine (2) ja ülemine terasest armatuurvõrk (3) võib olla moodustatud ka ühtse korvina.

Указание: нижняя (2) и верхняя стальная арматурная сетка (3) может быть также образована как общая корзина.

Alumine terasest armatuurvõrk (2) paigaldada vastavalt pildile distantselementidega (1) ja kinnitada. Ankru keere, mutrid ja seibid määrada rasvmäärdega! Paigaldada šablooni (4) ja detailide (2, 3, 5 ja 6) abil ankurpoldid (1), ühendada ja paigutada koos ülemise armatuuriga (3) süvendisse:

Нижнюю стальную арматурную сетку (2) подложить согласно изображения с дистанционными элементами (1) и вставить.

Анкерную резьбу, гайки и шайбы смазать жировой смазкой! Анкерные болты (1) посредством шаблона (4) и частей (2, 3, 5 и 6) вставить, соединить и поставить с верхней арматурной сеткой (3) в котлован:

a) šabloon (4) koos vooderdisega (5) fikseerida, ankurpoldid (1) paigutada vertikaalselt võrdsele kõrgusele ja võrdsete vahedega;
a) шаблон (4) с подкладкой (5) зафиксировать, анкерные болты (1) расположить вертикально и на равной высоте с правильным размером вылета;

b) viia ülemine armatuurvõrk (3) vajalikule tasandile;

b) верхнюю арматурную сетку (3) привести в нужное положение по высоте;

c) hoida ankurpolte (1) traatühenduste (6) abil paigal;

c) удерживать анкерные болты (1) с помощью проволочных связей (6);

d) osa 6. Järgida ankurpoltide asukohti.

d) участок 6. Соблюдать расположение анкерных болтов.

Paigaldada läbiviigu kaitsetoru (4). (Läbiviik peab vundamendist umbes 3 mm ulatuses välja ulatuma.)

Установить защитную трубу (4) для линии подвода. (Линия подвода должна выходить примерно на 3 м из верхней кромки фундамента).

Alusvundament (ilma mõrtaluseta) valada vundamendi plaanis nõutava kvaliteediga betoonist (min C20/25). Jälgida, et ükski ankurpoldi kinnitus (1-6, (6)) ega armatuurvõrgud ((2), (3)) kohalt ei nihkuks.

Основной фундамент (без подливки) залить с требуемым качеством бетона (мин. C20/25) согласно плана фундамента.

Проследить за тем, чтобы не сдвинулись ни всё крепление анкерных болтов (части 1-6, (6)), ни арматурные сетки ((2), (3)).

Täidetud süvend pärast betoonivalamist piirata!

После заливки заполненный котлован огородить!

Kraana aluse äärik tuleb valada pärast montaaži (jätta montaaživahemik suurusega 50 mm).

Фланец основания крана следует залить после произведённого монтажа (оставить монтажный зазор величиной 50 мм).

